



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

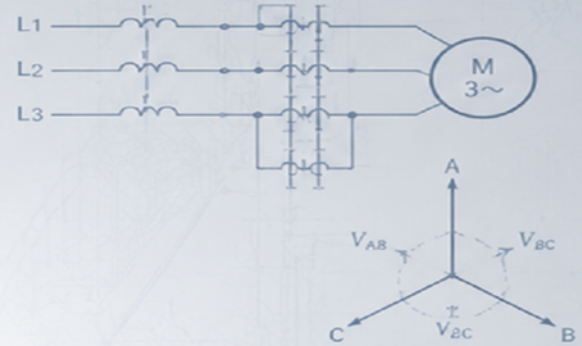

ماشین‌های الکتریکی ۲

استاد درس: دکتر امین رنجبران

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

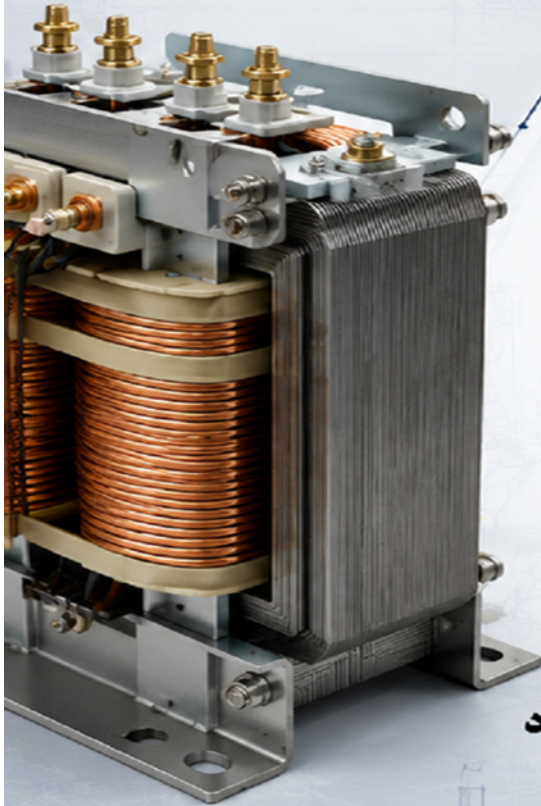

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ)

ماشین های الکتریکی ۲

فصل اول: ترانسفورماتور

منابع و مراجع

ردیف	عنوان	نویسنده	مترجم
۱	ماشینهای الکتریکی (تحلیل- بهره برداری-کنترل)	P.C.Sen	دکتر عابدی-مهندس نبوی
۲	اصول ماشینهای الکتریکی	ال هاواری	دکتر عابدی
۳	ماشینهای الکتریکی	ج-ر-سلمون	دکتر لسانی
۴	اصول ماشینهای الکتریکی	چاپمن	دکتر فیض
۵	ماشینهای الکتریکی (تئوری، عملکرد و کاربردها)	بیم بهارا	دکتر سلطانی-دکتر لسانی
۶	ترانسفورماتور و ماشین آسنکرون	دکتر میرسلیم	
۷	ترانسفورماتور	مهندس قلعه نوی	
۸			
۹	تکنولوژی برق (جلد)	تراژا	شعاری نژاد

فصل اول: ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور و دلایل استفاده از آن ✓

انواع ترانسفورماتور و بخش های اصلی آن ✓

انواع هسته های مغناطیسی ✓

اساس کار ترانسفورماتورها ✓

مدار معادل ترانس ایده آل ✓

تطبيق امبدانس ✓

تعین بلارنیه سرهای ترانس ✓

ترانسفورماتور واقعی ✓

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی ✓

دیاگرام فازوری ترانس ها ✓

سیستم یکایی (per-unit): ✓

✓ آزمایش های ترانس:

✓ ۱- آزمایش بی باری

✓ ۲- آزمایش اتصال کوتاه

بدست آوردن پارامترهای بریونیت شده ترانس از روی آزمایش ها

ولتاژ امبدانسی

جریان اتصال کوتاه ترانس

✓ بخش توان و بهره

✓ بازدهی ماکزیمم

✓ بازدهی شبانه روزی

✓ رگولاسیون ولتاژ (تنظیم ولتاژ)


ماکزیمم توان ولتاژ

تنظیم ولتاژ صفر

ترانسفورماتور (transformers):

ترانسفورماتور انرژی الکتریکی را در یک سیستم با جریان متناوب از یک مدار الکتریکی به مدار الکتریکی دیگر منتقل می کند و باعث افزایش یا کاهش ولتاژ می گردد و جریان را بر عکس ولتاژ تغییر می دهد اما در توان تاثیری ندارد.


- نکته: در ترانسفورماتور انتقال انرژی انجام می گیرد و در این انتقال انرژی، فرکانس ثابت است.
- نکته: ترانسفورماتور به این دلیل که حرکتی ندارد، یک ماشین ایستا است.
- نکته: به ترانسفورماتور در مکانیک، چرخ دنده می گویند.

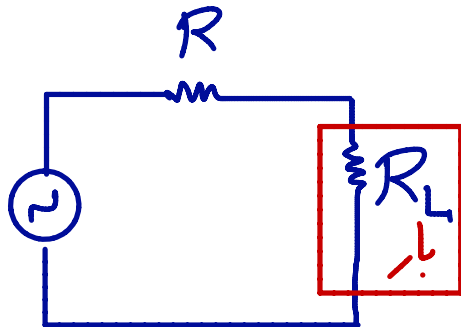

دلایل استفاده از ترانسفورماتور:

حداکثر توان زمانی به R_L باره ولتور
که $R = R_L$

- ۱- تغییر دامنه ولتاژ و جریان
- ۲- تطبیق امپدانس جهت انتقال ماکزیمم توان و کاهش تلفات
- ۳- ایزوله کردن دو مدار الکتریکی و یا چند مدار الکتریکی از یکدیگر

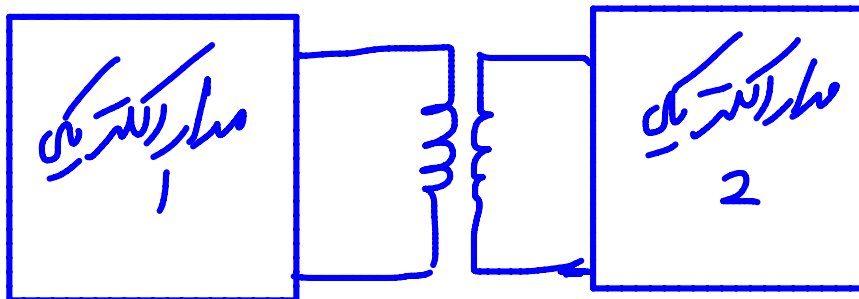

انواع ترانسفورماتور:

۱- ترانس های قدرت: شامل ترانس موجود در نیروگاه - موجود در پست توزیع - ترانس کوره های

ذوب - ترانس جوشکاری و .. ← **دامنه ولتاژ کاهش یا افزایش می یابد.**

← **در سمت ها حفاظتی**
CT - PT

۲- ترانس اندازه گیری: شامل ترانس جریان و ترانس ولتاژ

۳- ترانس های خاص: جهت تطبیق امپدانس - ترانس های ایزوله - ترانس های آزمایشگاه های

فشار قوی - ترانس های زمین برای ایجاد نقطه صفر - ترانس های الکترونیک

بخش های اصلی یک ترانسفورماتور:

۱- هسته **Core (میردخی رتوبت شامخناطی)** - مدار فرودمخاطب مثل آهن - نیکل

۲- سیم پیچ اولیه و ثانویه (به منظور عبور جریان در توله شامخناطی)

علاوه بر هسته مغناطیسی و سیم پیچ هایی که اولیه و ثانویه دارند، اجزای جانبی هم بسته به اندازه

ترانس وجود دارند:

۴- پوشینگ ها (برای اتصال اولیه ترمینال ها)

۳- تانک روغن

۶- تپ چنجر - **تغییر سطح ولتاژ**

۵- منبع انبساط

۸- نمایشگر سطح روغن

۷- ترمومتر

۱۰- سوپاپ اطمینان (فشار شکن)

۹- رله حفاظت

۱۲- پمپ روغن

۱۱- رادیاتور یا مبدل حرارتی

رادیاتور: بخشی است که مقاومت گرمایی بین نقطه گرم و نقطه سرد را کم می کند و باعث می شود گرمای داخل نقطه گرم، سریعتر به محیط منتقل شود.

فن: برای خنک کاری به کار می رود. در ترانس های بزرگ از روغن به عنوان مایع خنک کننده استفاده می گردد به این صورت که روغن را در چرخه ای می چرخانند و روغن گرم شده توسط آب خنک و یا توسط باد خنک از طرف فن ، سرد می شود و روغن سرد شده دوباره به مخزن (تانک روغن) باز می گردد.


تپ چنجر: برای تغییر ولتاژ به کار می رود. }
 ۱- on-load ← زیرا بار تغییر تپ انجام می رود
 off-load ← برای تغییر تپ با سه ترانس بی بار است

منبع انبساط: خود روغن که برای خنک کاری و عایق کاری و نیز گرفتن رطوبت به کار می رود، پس از گرم شدن منبسط می شود و روغن اضافه وارد یک مخزن می گردد که منبع انبساط نام دارد.


انواع هسته های مغناطیسی:

به طور کلی دو نوع هسته داریم:

الف- هسته ستونی (core type) :

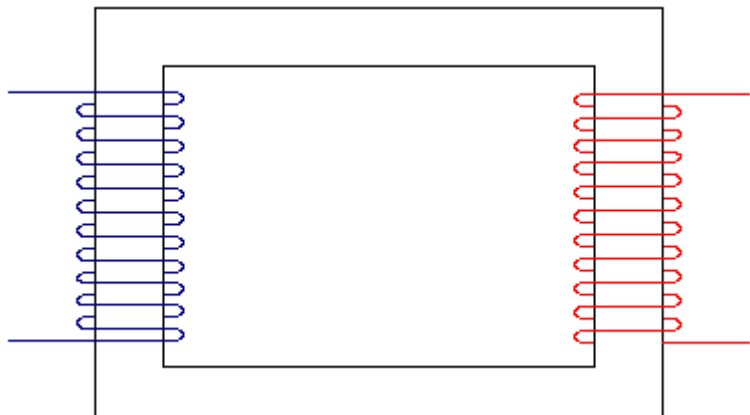


ب- هسته ~~خوابی~~ **زره ای** (shell type) :

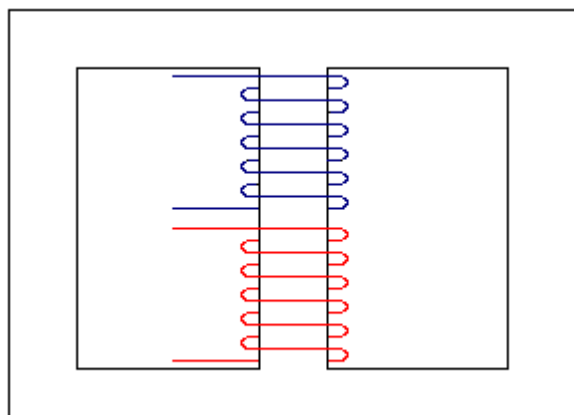

انواع هسته


• ستونی Core type

سیم پیچها ستونها را احاطه میکنند

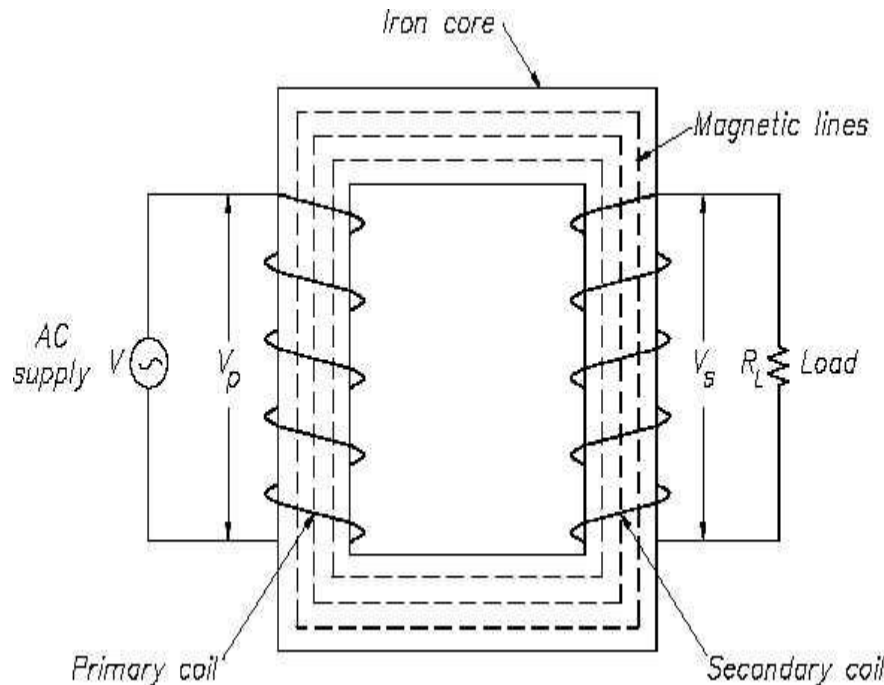

• زره ای shell type

ستونها سیم پیچها را احاطه میکنند

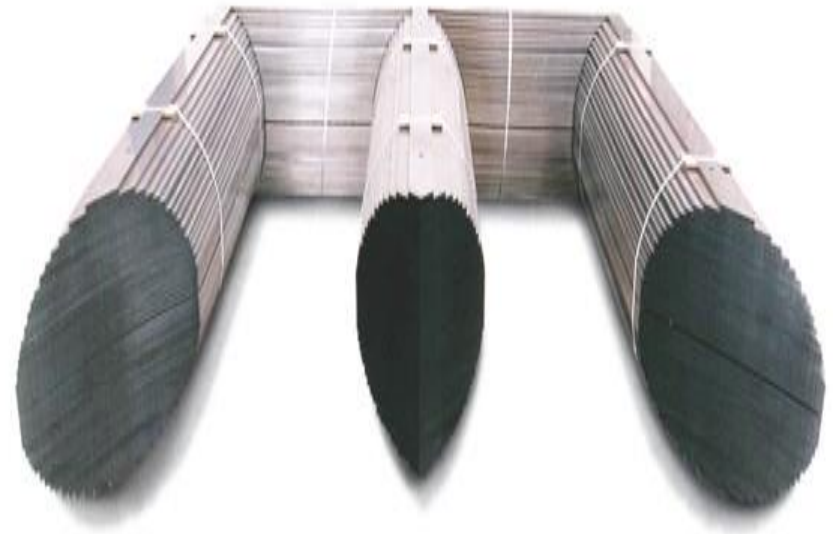

انواع ترانسها بر حسب وظایف


- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی
- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح شهرها و کارخانه ها
- - ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند کوره های ذوب آلومینیم ، یکسوسازها و واحدهای جوشکاری
- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازی موتورهای القایی
- ترانسهای الکترونیک
- ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت
- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر
- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی وسایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای کوره ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و.. بعنوان ترانسفورماتورهای خاص قلمداد می گردند

انواع ترانسها از نظر ماده عایقی و خنک کننده

- ترانسفورماتورهای روغنی
Oil immersed power Transformer
- ترانسفورماتورهای خشک
Dry type transformer
- ترانسفورماتورهای با عایق گازی
SF6 (Gas insulated transformer)

نمای داخلی ترانس توزیع (روغنی)



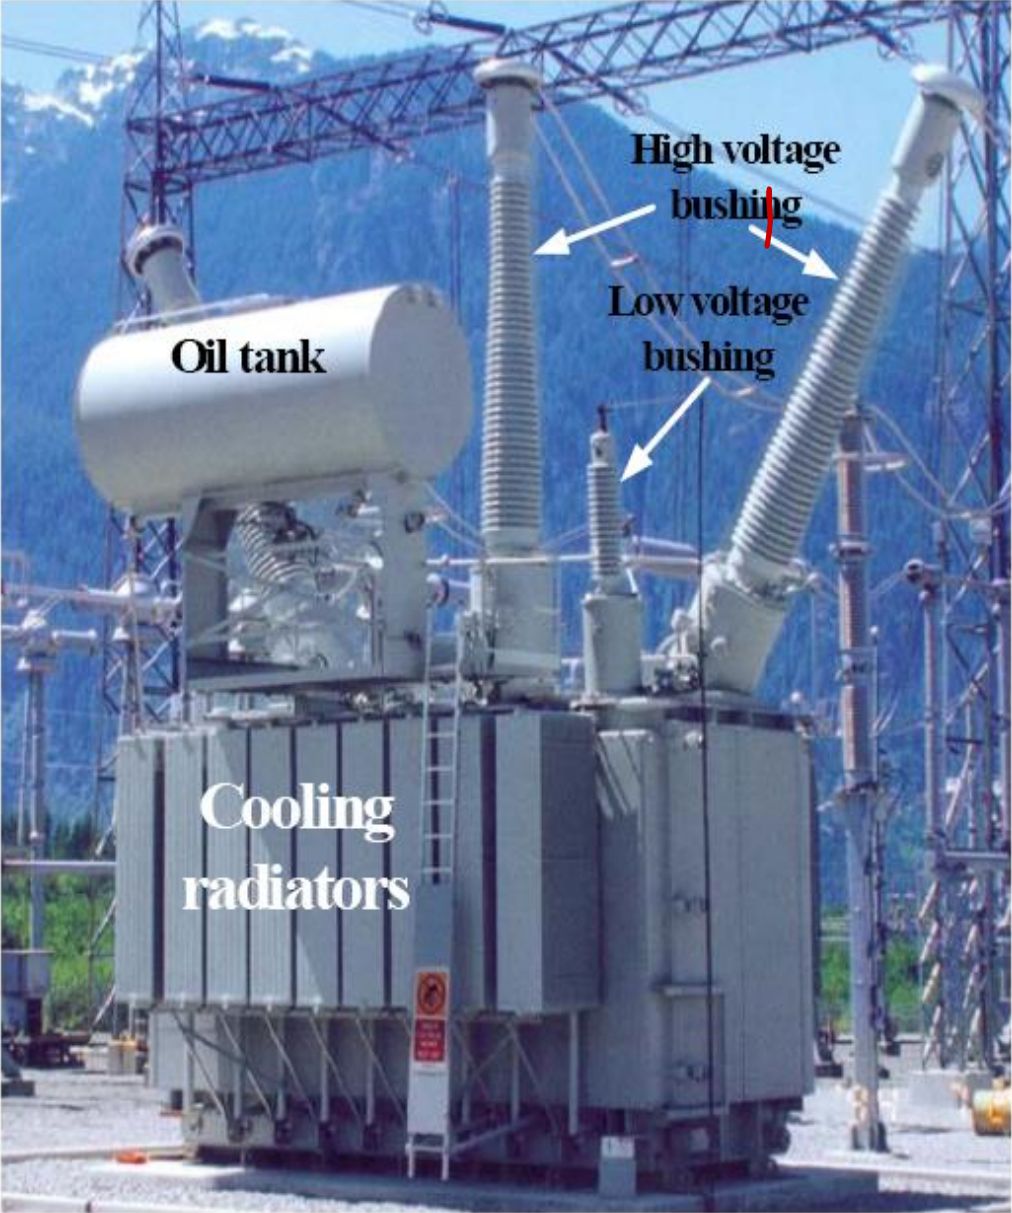





اجزاء جانبی ترانسهای روغنی

- تانک
- کنسرواتور یا منبع انبساط روغن
- تب چنجر
- ترمومترها
- نشان دهنده های سطح روغن
- رله بوخ هلترز
- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شکن
- رادیاتور یا مبدل های حرارتی

- پمپ و فن ها
- شیرهای نمونه برداری از روغن درپایین و بالای تانک
- شیرهای مربوط به پرکردن و تخلیه روغن ترانس
- مجرای تنفسی و سیلیکاژل مربوط به تانک اصلی و تب چنجر
- تابلوی کنترل
- تابلوی مکانیزم تب چنجر
- چرخ ها
- برقگیرها
- پلاک مشخصات نامی

رله بوخهلتس:


- این رله دروسایلی بکارگرفته می شود که در آنها از روغن به عنوان خنک کننده و ایزولاتور استفاده می شود.
- بروز یکی از خطاهای زیر در ترانسفورماتور سبب تشکیل گاز و عبور آن باعث عملکرد رله بوخهلتز جهت حفاظت می شود:
- جرقه بین سیم های حامل جریان.
- جرقه بین قسمت های حامل جریان و هسته آهنی با محافظه روغن.
- سوختن هسته.
- قطع شدن یک فاز که منجر به ایجاد جرقه می گردد.

رله بوخهلتس



اساس کار ترانسفورماتورها:

همان طور که مشاهده می شود با ایجاد جریان متناوب i_1 در سیم پیچ، میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف آن باعث برقرار شدن شار در هسته آهنی می شود که جهت آن از قانون دست راست به سمت بالا خواهد بود. (هرچه هسته ایده آل تر باشد، انرژی کمتری برای مغناطیس شدن نیاز است)

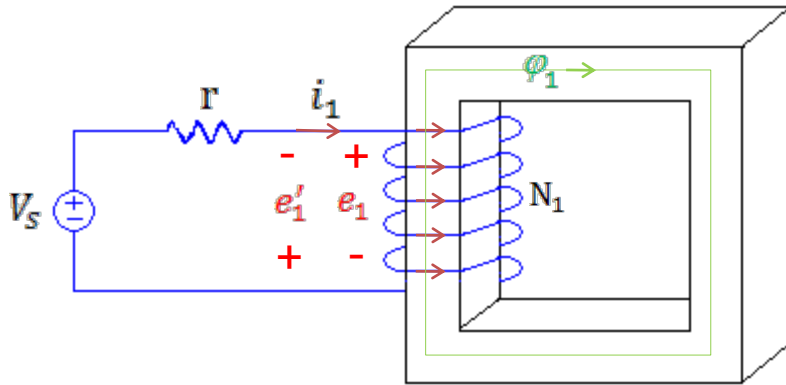

طبق قانون القای فارادی به دلیل متناوب بودن جریان و تغییر شار در سیم پیچ نیرو محرکه القا می شود و اگر شار متغیر با زمان باشد طبق قانون فارادی داریم:


$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi_1}{dt}$$

طبق قانون لنز نیرو محرکه القایی با عامل به وجود آورنده آن مخالفت می کند بنابراین v_1 و e_1 باید در خلاف جهت هم باشند اما چون در شکل e_1 را طوری گرفتیم که با v_1 هم جهت است، با آن جمع می شود، بنابراین علامت منفی باعث غیرهم جهت شدن آن ها می گردد. اما اگر e_1 را در نظر بگیریم چون $e_1 = -e'_1$ بنابراین می توان علامت فعلی قانون لنز را حذف کرد:

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{dt}, \quad i_1 = \frac{v_1 - e'_1}{r}$$

قرار دادن سیم پیچ دوم:

حال اگر سیم پیچ دوم را که از نظر الکتریکی با سیم پیچ اول کاملاً ایزوله است قرار دهیم:

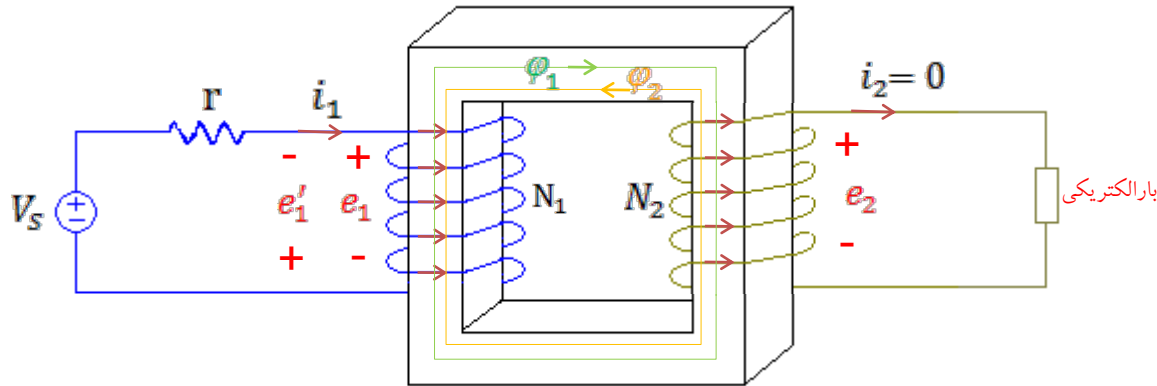

قبل از اتصال بار الکتریکی مدار در طرف دوم باز است و جریانی در سیم پیچ دوم برقرار نیست و شار ϕ_2 هم وجود ندارد.

با قرار دادن بار در سیم پیچ دوم در اثر عبور شار ϕ_1 ، نیرو محرکه ϕ_1 القا می شود که این نیرو محرکه جریان i_2 را ایجاد می کند اما جهت جریان باید طوری باشد که شار حاصل از آن (ϕ_2) با ϕ_1 مخالفت کند بنابراین با تعیین جهت ϕ_2 ، جهت جریان i_2 تعیین می گردد.

حال با ایجاد شار ϕ_2 دوباره طبق قانون فارادی داریم:

$$\phi = \phi_1 - \phi_2$$

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} = N_1 \frac{d\phi_1}{dt} - N_1 \frac{d\phi_2}{dt}$$

$$e_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} = N_2 \frac{d\phi_1}{dt} - N_2 \frac{d\phi_2}{dt}$$

مدار معادل الکتریکی ترانس ایده آل:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{e_1}{e_2} = a$$


نکته: سرهای نقطه دار ترانس از نظر ولتاژ هم فازند.

نکته: جریان از سر نقطه دار اولیه وارد و از سر نقطه دار ثانویه خارج می شود.

مدار معادل مغناطیسی ترانس ایده آل:

$$R = \frac{L}{\mu_0 \mu_r A} \rightarrow 0$$

$$\mu_r \rightarrow \infty$$

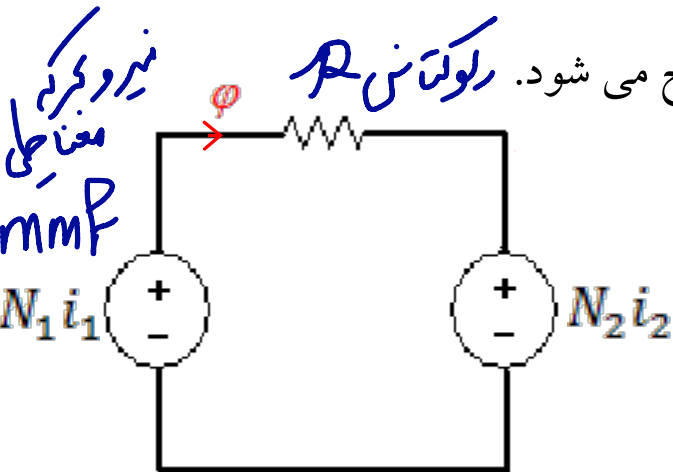



$$\text{kvl} : -N_1 L_1 + R_c \cdot \phi + N_2 L_2 = 0$$

$$\Rightarrow R_c \cdot \phi = N_1 i_1 - N_2 i_2$$

$$\text{هسته ایده آل} \xrightarrow{\mu_r \rightarrow \infty \Rightarrow R_c \rightarrow 0} N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0 \Rightarrow N_1 i_1 = N_2 i_2$$

$$\Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{e_1}{e_2} = a$$

تطبيق امپدانس (انتقال امپدانس):

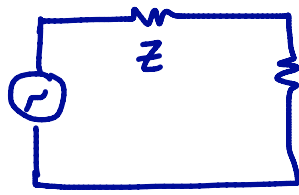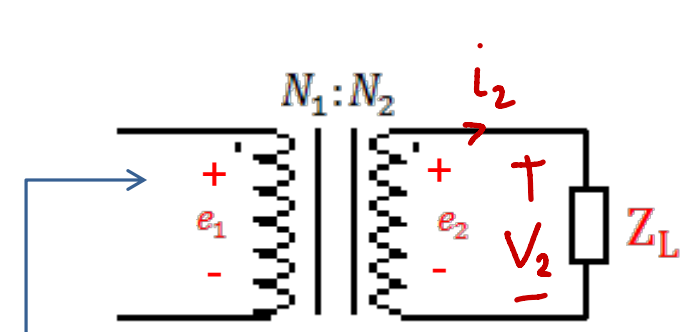

$Z_{th} = Z_L'$ انتقال امپدانس ثانویه به اولیه

$$Z_{th} = \frac{V_i}{i_i} = \frac{V_1}{i_1}$$


از طرفی: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$

$$\left. \begin{aligned} \frac{i_1}{i_2} &= \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \\ Z_L &= \frac{V_2}{i_2} \\ V_1 &= \frac{N_1}{N_2} V_2 = aV_2 \\ i_1 &= \frac{N_2}{N_1} i_2 = \frac{i_2}{a} \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow Z_{th} = \frac{aV_2}{\frac{i_2}{a}} = a^2 \frac{V_2}{i_2} = a^2 Z_L$$


$$Z_{th} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L$$

اگر امپدانس ثانویه به اولیه منتقل کنید در a^2 ضرب می شود اگر $Z_{th} = Z_L$ بهترین توان را به بار منتقل می شود

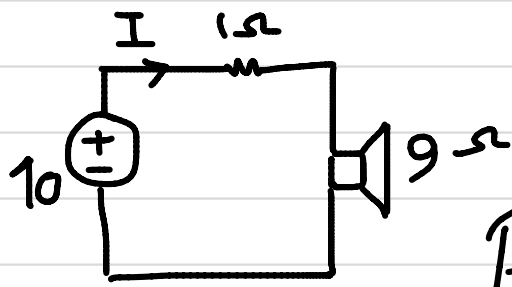

$$I = \frac{10}{1+9} = 1 \text{ A} \Rightarrow P = R|I|^2$$

$$P = 9 \times 1^2 = 9 \text{ W} \quad (\text{الف})$$


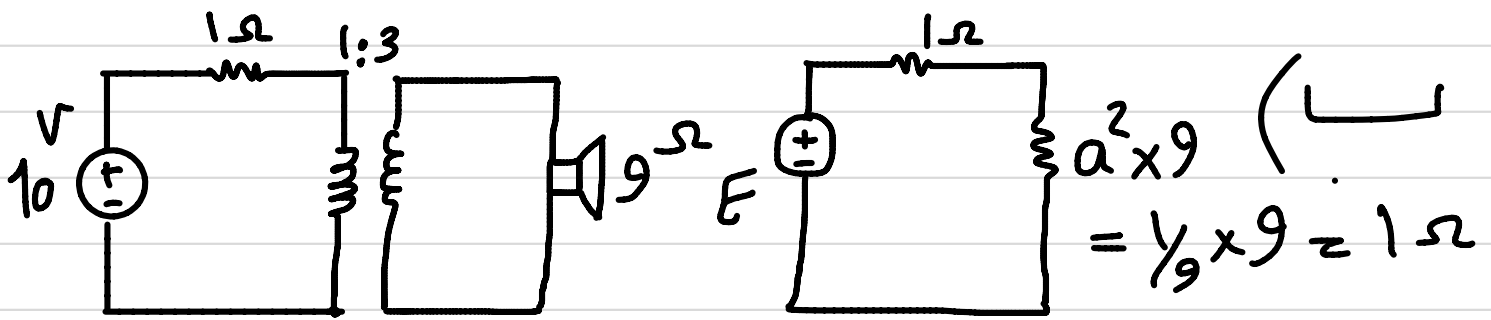


$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{3} \Rightarrow a^2 = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow I = \frac{10}{1+1} = 5 \text{ A} \Rightarrow P = R|I|^2 = 1 \times 5^2$$

$$= 25 \text{ W}$$

ترانسفورماتور واقعی:

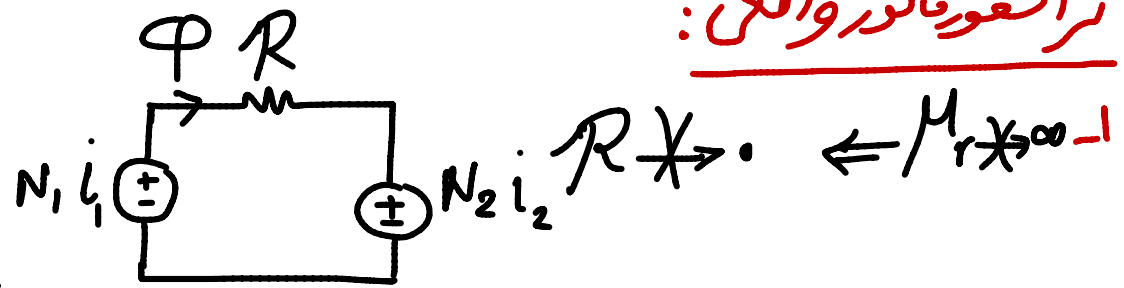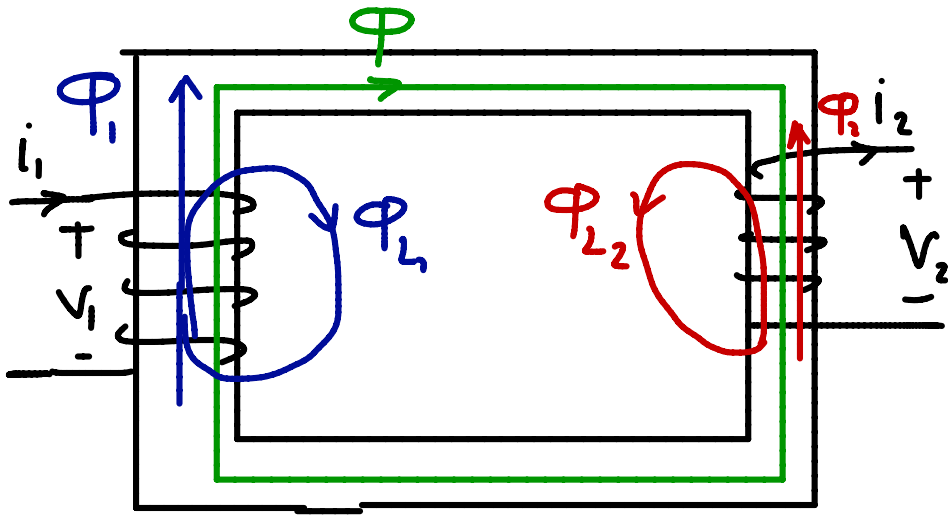

$$N_1 i_1 - N_2 i_2 = R \Phi = \text{mmf}$$

$$i_1 = \frac{N_2}{N_1} i_2 + \frac{\text{mmf}}{N_1}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_2' + i_m$$

جریان مغناطیسی
سندین

$$i_2' = \frac{N_2}{N_1} i_2$$

۲- در صورتی که ریزانندگی:

$$e = \frac{dn}{dt} = N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$v_1 = \frac{dn_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} + N_1 \frac{d\Phi_{L1}}{dt}$$

$$v_2 = \frac{dn_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} - N_2 \frac{d\Phi_{L2}}{dt}$$

$\Phi_1 = \Phi + \Phi_{L1}$
 $\Phi_2 = \Phi - \Phi_{L2}$

$$v_1 = e_1 + N_1 \frac{d\Phi_{L1}}{dt}$$


$$v_2 = e_2 - N_2 \frac{d\Phi_{L2}}{dt}$$

$$\begin{cases} v_1 = e_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} \\ v_2 = e_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$$\Leftarrow N\Phi = Li$$

۱ و ۲ اندکسین پراکنده می باشد و با فوبه هتند.

۳- در نظر گرفتن تلفات سی: $P_{cu1} \neq 0$ \Leftarrow سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را با معادلات اهمی هسته $P_{cu2} \neq 0$.

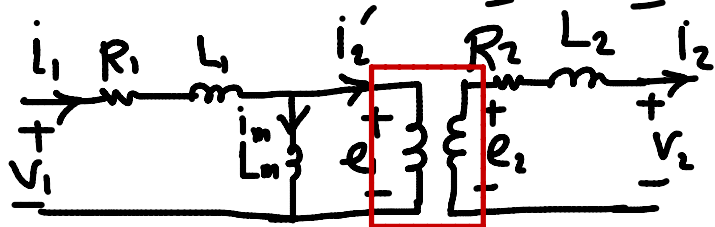

$$V_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + e_1$$

$$V_2 = -R_2 i_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} + e_2$$

$$X_1 = L_1 \cdot \omega$$

$$X_2 = L_2 \cdot \omega$$

$$V_1 = R_1 I_1 + j X_1 I_1 + E_1$$

$$V_2 = -R_2 I_2 - j X_2 I_2 + E_2$$

اگر روابط فوق را در حالت فازوری بنویسیم:

۴- در نظر گرفتن تلفات هسته: تلفات هسته را با معادله R_c نشان می‌دهیم به‌طور موازی در مدار مدار معادل قرار می‌گیریم، دلیل آن را سبب تلفات هسته به‌ویژه است.

$$P_c = P_h + P_e$$

$$P_h = k_h B_{max}^n f$$


$$P_e = k_e B_{max}^2 f^2$$

$$\left. \begin{matrix} B_{max} \propto V \\ P_c \propto V \cdot P \end{matrix} \right\} \Rightarrow P_c \propto V^2$$

$$\Rightarrow P_c = \frac{E^2}{R_c}$$

X_1 : راکتانس نشتی سیم پیچ اولیه

X_2 : راکتانس نشتی سیم پیچ ثانویه

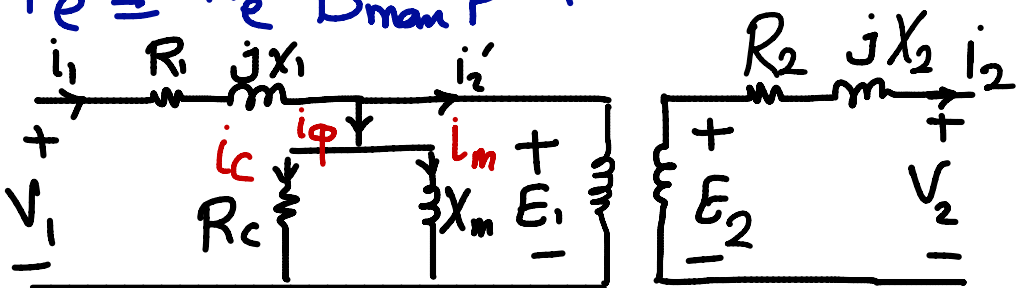


$$i_\phi = i_m + i_c$$

i_ϕ جریان مغناطیس

- مدل معادل های ترانسفورماتور:

1- مدل معادل T:

اگر بار اترهای ثانویه را به درجه بزرگنس مستقل کنیم داریم:

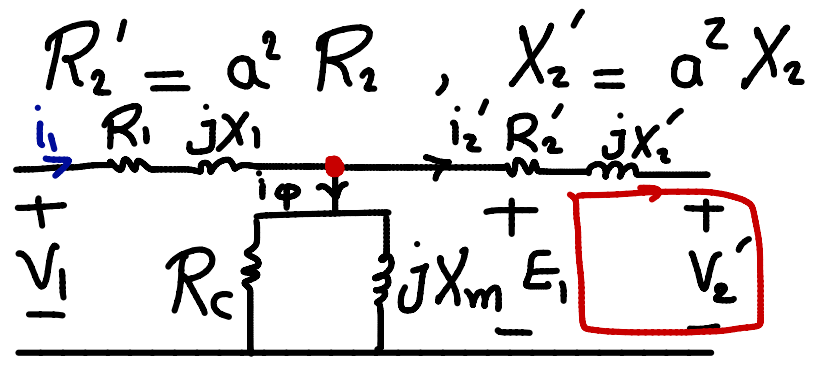

$$\frac{V_2'}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \Rightarrow V_2' = aV_2$$

$$\frac{i_2'}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \Rightarrow i_2' = \frac{1}{a}i_2$$

اگر مقاری V_2 را معلوم داشته باشیم مقاری V_1 را با بدلت آیدیم: $\left. \begin{matrix} V_2 \\ i_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{مسئله} \Rightarrow \begin{cases} V_2' = aV_2 \\ i_2' = \frac{1}{a}i_2 \end{cases}$


$$\left. \begin{aligned} E_1 &= V_2' + (R_2' + jX_2') i_2' \\ i_\phi &= i_c + i_m \end{aligned} \right\} \Rightarrow i_\phi = \frac{E_1}{R_c} + \frac{E_1}{jX_m}$$

$$i_1 = i_2' + i_\phi$$


$$V_1 = (R_1 + jX_1) i_1 + E_1$$

ترانسفورماتور واقعی :

در ترانس واقعی علاوه بر شار پیوندی (مغناطیس کنندگی) Φ_m ، شار نشتی Φ_{11} و Φ_{12} هم وجود دارند و جهت آن در اطراف سیم پیچ ها به گونه ای است که در داخل آن ها هم جهت با شار پیوندی آن سیم پیچ هم جهت باشد. این شارهای نشتی از طریق هوا ایجاد حلقه می کنند.

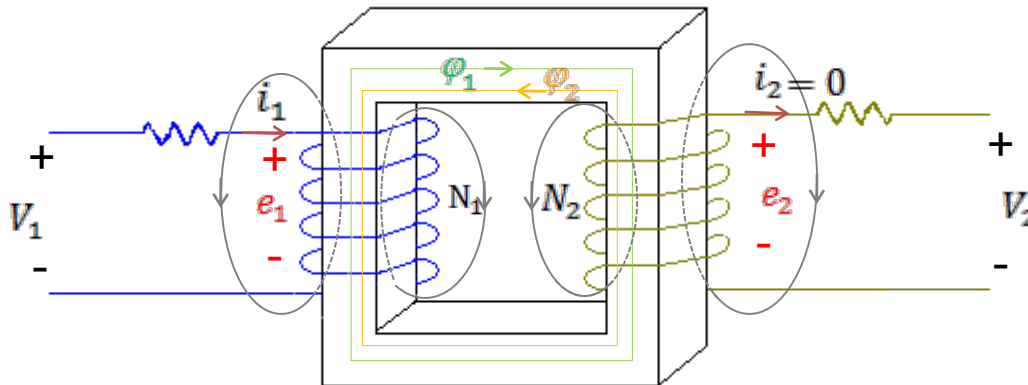

ابتدا فرض می کنیم سیم پیچ دوم جریانی ندارد. در این صورت شاری توسط این سیم پیچ تولید نخواهد شد. در حالت بعد سیم پیچ دوم دارای جریان است. در این صورت با توجه به شارهی پیوندی و نشتی تولیدی توسط هر دو سیم پیچ خواهیم داشت:

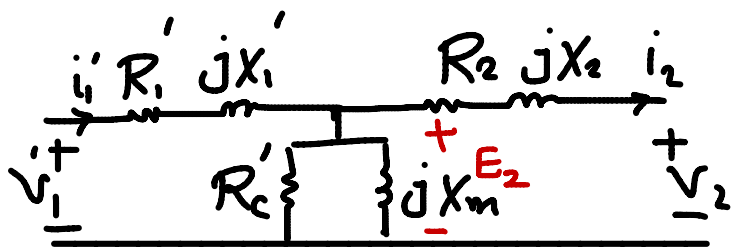

$$R_1' = \frac{1}{a^2} R_1$$

$$X_1' = \frac{1}{a^2} X_1$$


مدار معادل با انتقال باراً ترصاً به نا نویس:

$$R_c' = \frac{1}{a} R_c \quad V_1' = \frac{1}{a} V_1$$

$$X_m' = \frac{1}{a^2} X_m \quad I_1' = a I_1$$

۱- مدار معادل تقریبی ۱:

در ترانسفورماتور جریان گرید ϕ را برای متده کسی در حدود حرکت از جریانی نامیم پیچیدار لیم است، بنابراین نتوان از انت رفت تراش از جریانی گرید سوی سیم پیچ لیم هم نظر کرد و تا خدمت را بر ابتدا مدار منتقل کرد که مدار معادل تقریبی ۱ با بهت ر کیه:

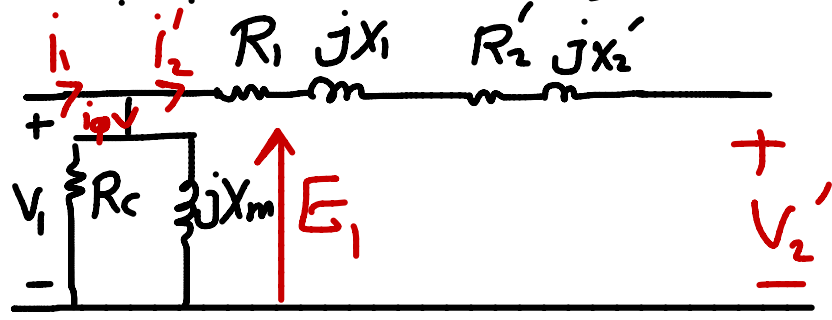


$$E_1 = (R_1 + R_2') i_2' + j(X_1 + X_2) i_2' + V_2'$$

$$E_1 = R_{e1} i_2' + j X_{e1} i_2' + V_2'$$


$$i_\phi = \frac{E_1}{R_c} + \frac{E_1}{jX_m} \Rightarrow I_1 = i_\phi + i_2', \quad \boxed{V_1 = E_1}$$

۳- مدار معادل تقریبی با حذف شاخه سمت:

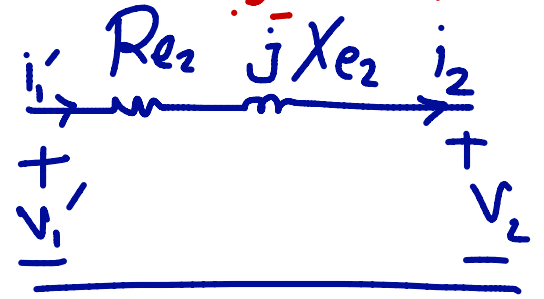

$$R_{e1} = R_1 + R_2'$$

$$X_{e1} = X_1 + X_2'$$

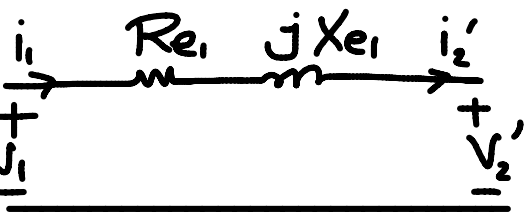

$$i_1 = i_2', \quad v_1 = (R_{e1} + jX_{e1})i_2' + v_2'$$


$$R_{e2} = R_2 + R_1'$$

$$X_{e2} = X_2 + X_1'$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_1' = v_2 + (R_{e2} + jX_{e2})i_2 \\ i_1' = i_2 \end{cases}$$

۴- مدار معادل تقریبی با صرف نظر کردن از مقاومت سیم پیچ ها:

$$\begin{cases} i_1 = i_2' \\ v_1 = v_2' + jX_{e1} i_1 \end{cases}$$

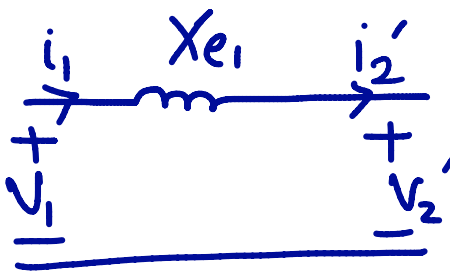

سوال: یک ترانس تکفاز با مشخصات زیر مفروض است

$$R_1 = 0.01 \Omega \quad X_1 = 0.03 \Omega$$


$$R_2 = 0.25 \Omega \quad X_2 = 0.75 \Omega$$

$$R_c = 454.54 \Omega \quad X_m = 149.25 \Omega$$

R_c و X_m نسبت به طرف اولیه راده شده است.

این ترانس بار 90 kVA تحت ولتاژ 2 kV و ضریب قدرت 0.8 پس فاز تغذیه کنند. با توجه به مدار معادل

کامل و تقریبی ولتاژ جریان سیم پیچ اولیه را محاسبه کرده، راه هم معادل کنید؟ ولتاژ نام اولیه 400V و ثانویه 2000V

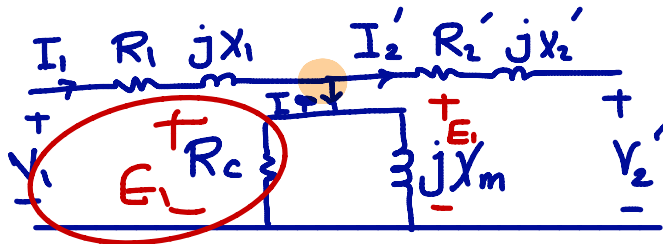

هدف تعیین معادری I_1, V_1

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{400}{2000} = 0.2$$

$$V_2' = a V_2 = 0.2 \times 2000 = 400 \text{ V}$$

$$R_2' = a^2 R_2 = (0.2)^2 \times 0.25 = 0.01 \Omega$$

$$X_2' = a^2 X_2 = (0.2)^2 \times 0.75 = 0.03 \Omega$$

Load

$$\begin{cases} S_L = 90 \text{ kVA} & S_L = V_L \cdot I_L^* \\ V_L = 2 \text{ kV} = V_2 \angle 0^\circ & I_L = \frac{S_L^*}{V_L^*} \\ \cos \varphi = 0.8 \text{ Lag} \end{cases}$$

$$I_L = \frac{90 \times 10^3 \angle -\cos^{-1} 0.8}{2 \times 10^3 \angle 0^\circ} = 45 \angle -36.87^\circ = I_2 \Rightarrow I_2' = \frac{1}{a} I_2 = \frac{1}{0.2} 45 \angle -36.87^\circ$$

$$I_2' = 225 \angle -36.87^\circ$$


$$E_1 = V_2' + (R_2' + jX_2') I_2' = 400 \angle 0^\circ + (0.01 + j0.03) \times 225 \angle -36.87^\circ = 405.87 \angle 0.572^\circ$$

$$I_\varphi = \frac{E_1}{R_c} + \frac{E_1}{jX_m} = \frac{405.87 \angle 0.572^\circ}{454.54} + \frac{E_1}{j149.25} = \dots \Rightarrow I_1 = I_\varphi + I_2'$$

$I_1 = 227.37 \angle -37.28^\circ$

$$V_1 = (R_1 + jX_1) I_1 + E_1 = (0.01 + j0.03) 227.37 \angle -37.28^\circ + 405.87 \angle 0.572^\circ =$$

$$V_1 = 411.87 \angle 1.127^\circ$$

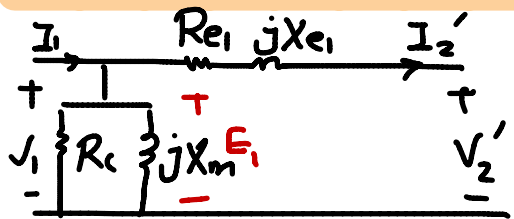

$$R_{e1} = R_1 + R_2' = 0.02 \Omega$$


$$X_{e1} = X_1 + X_2' = 0.06 \Omega$$

- مدار معادل تقریبی ۱

$$E_1 = V_2' + (R_{e1} + jX_{e1}) I_2' = 400 \angle 0^\circ + (0.02 + j0.06) 225 \angle -36.87^\circ = 411.779 \angle 1.127^\circ$$


$$V_1 = E_1$$

$$I_1 = I_\phi + I_2' \quad , \quad I_\phi = \frac{E_1}{R_c} + \frac{E_1}{jX_m} \Rightarrow I_1 = 227.418 \angle -37.28^\circ$$

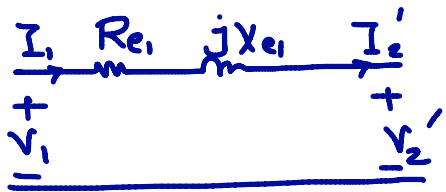

$$V_1 = V_2' + (R_{e1} + jX_{e1}) I_2' = 400 \angle 0^\circ + (0.02 + j0.06) 225 \angle -36.87^\circ$$

$$V_1 = 411.78 \angle 1.127^\circ \quad , \quad I_1 = I_2' = 225 \angle -36.87^\circ$$

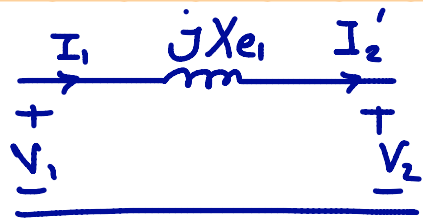

$$V_1 = V_2' + jX_{e1} I_2' = 400 + j0.06 \times 225 \angle -36.87^\circ = 408.29 \angle 1.516^\circ$$


$$I_1 = I_2' = 225 \angle -36.87^\circ$$

تعیین پلاریته سرهای ترانس:

برای این کار از یک ولت‌متر استفاده می‌کنیم. در این صورت دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

۱- حالت اول حالتی است که سرهای مثبت و منفی را درست تشخیص دهیم (سرهای منفی را به هم و سرهای

مثبت را به ولت‌متر وصل می‌کنیم):

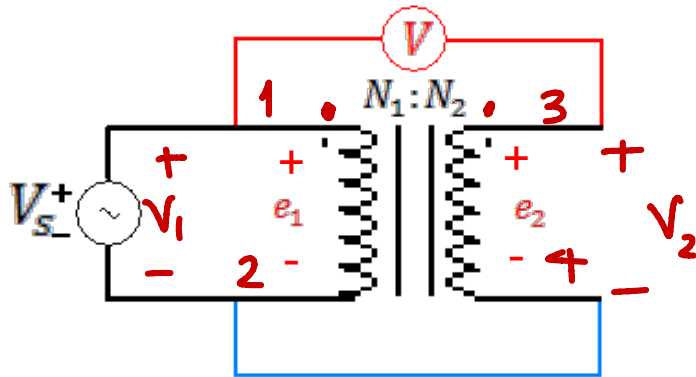


$$v = |e_1 - e_2|$$


سرهای ۱، ۳
۲، ۴

$V = V_1 - V_2 \Rightarrow$ هم پلاریته‌اند.

۲- حالت دوم حالتی است که سرهای مثبت و منفی را در تشخیص ندهیم:

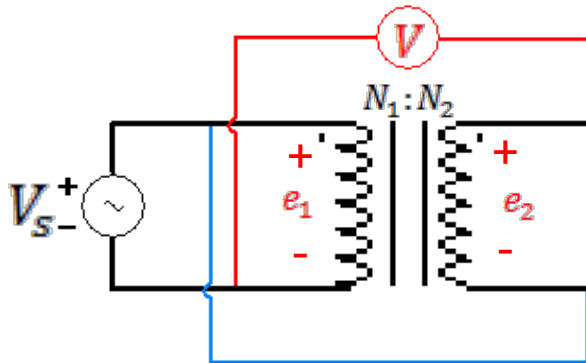


$$v = |e_1 + e_2|$$

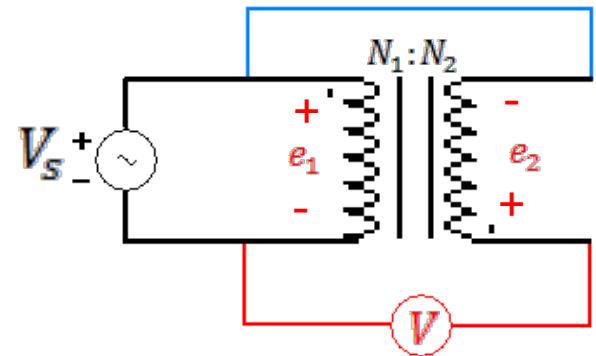

در هر یک از حالت‌ها که ولت‌متر عدد کمتری را نشان دهد، آن شیوه اتصال درست بوده و سرهای نقطه دار به آن صورت خواهد بود.

مدار معادل الکتریکی ترانس واقعی :

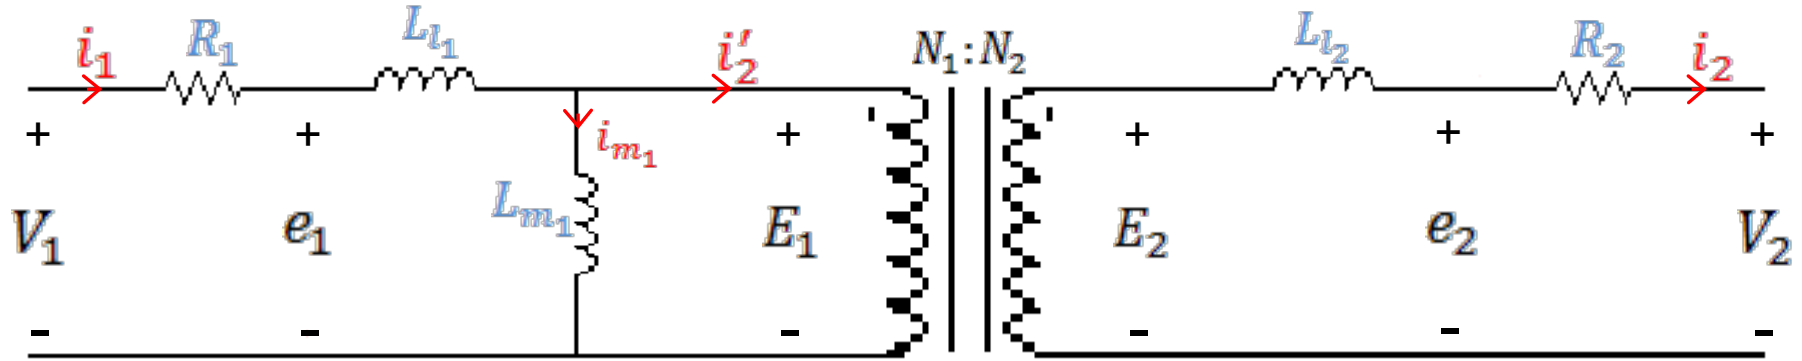


$$P_c = P_{fe} = P_e \text{ (فوکو)} + P_h \text{ (هیستریزیس)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_e = k_e B_m^2 f^2 \\ P_h = k_h B_m^n f = k'_e V^2 \\ B.A = \varphi \propto \frac{V}{f} \end{array} \right\} \longrightarrow \boxed{P_c \propto E^2}$$

کل تلفات هسته با مجذور ولتاژ رابطه مستقیم دارد و چون تقریباً ولتاژ در ترانس ثابت است.

اگر مدار معادل الکتریکی یک ترانس واقعی را با انتقال امپدانس به طرف اولیه دهیم، داریم:

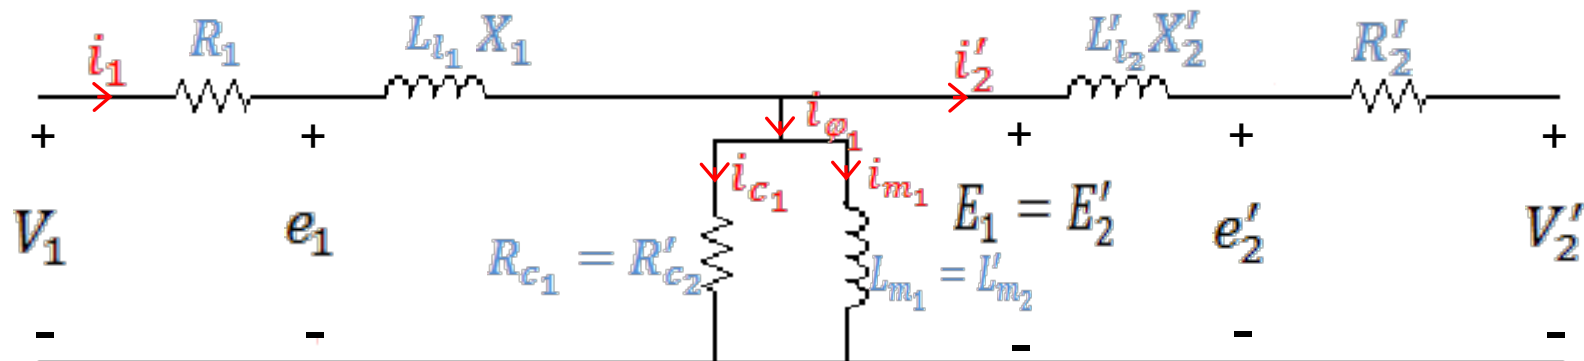

$$R'_{c2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_{c2}$$

$$R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2$$

$$L'_{L2} = L'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 L_{L2}$$

$$L'_{m2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 L_{m2}$$


$$X'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_2$$

$$V'_2 = \frac{N_1}{N_2} V_2$$


$$i'_1 = \frac{N_1}{N_2} i_1$$

$$i'_2 = \frac{N_2}{N_1} i_2$$

مدار معادل الکتریکی ترانس از دیدگاه ثانویه :

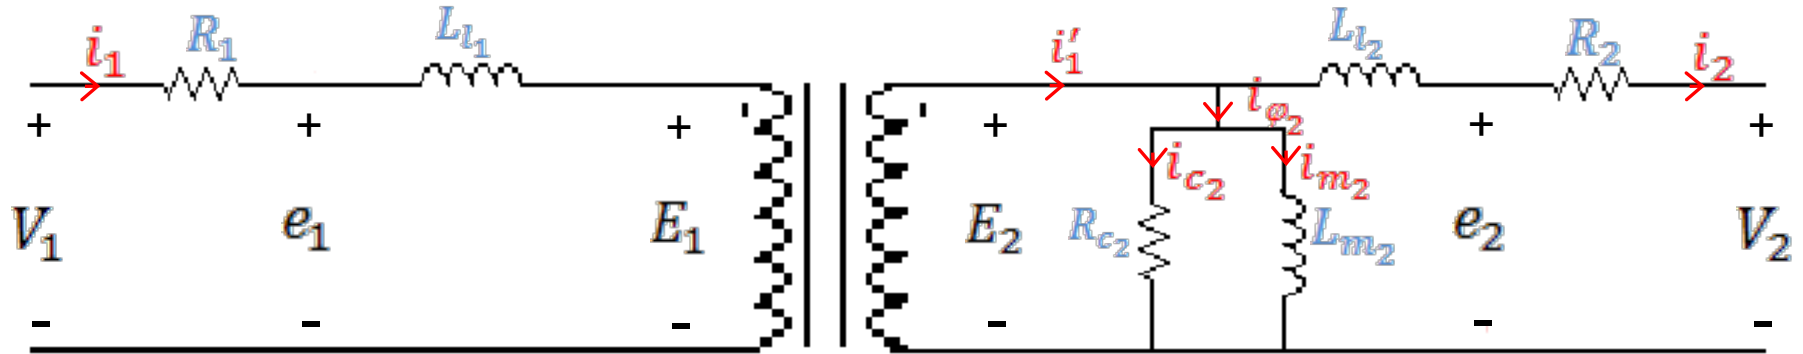

مدار معادل انتقال یافته الکتریکی ترانس از دیدگاه ثانویه :

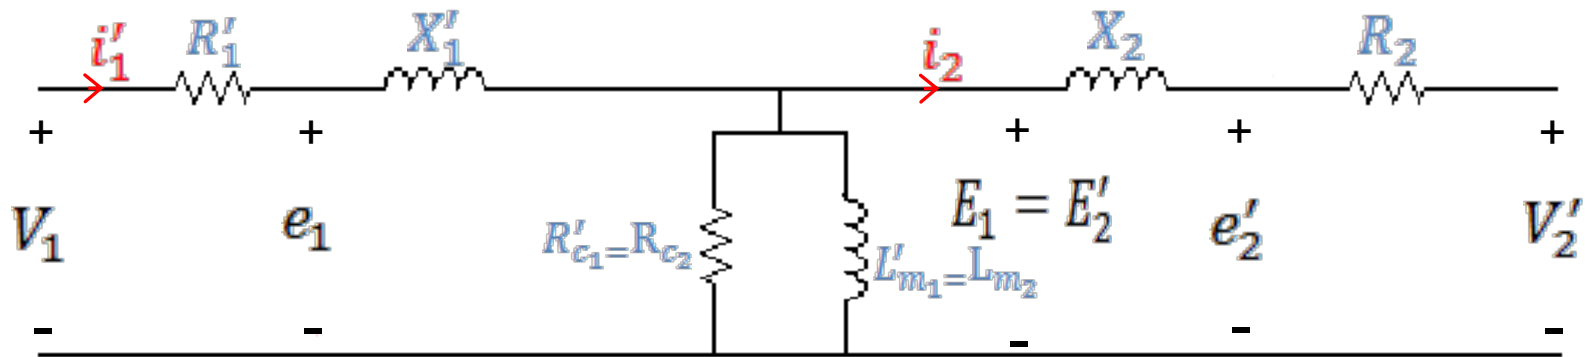

دیاگرام فازوری :

شکل فوق مدار معادل انتقال یافته یک ترانس واقعی است. با استفاده از دیاگرام فازوری می خواهیم V_1 را به دست آوریم. تقریباً ثابت است و فقط مقدار کمی با بار تغییرات دارد. بنابراین آن را به عنوان خط مرجع در نظر می گیریم.

$$V_1 = E_1 + R_1 I_1 + jX_1 I_1$$

$$E_1 = E'_2 = V'_2 + R'_2 I'_2 + jX'_2 I'_2$$


$$I_1 = I'_2 + I_\phi$$

$$I_\phi = I_{C_1} + I_{m_1}$$


$$I_{C_1} = \frac{E_1}{R_{C_1}}$$

$$I_{m_1} = \frac{E_1}{jX_1}$$


الف) دیاگرام بار اهمی خالص :

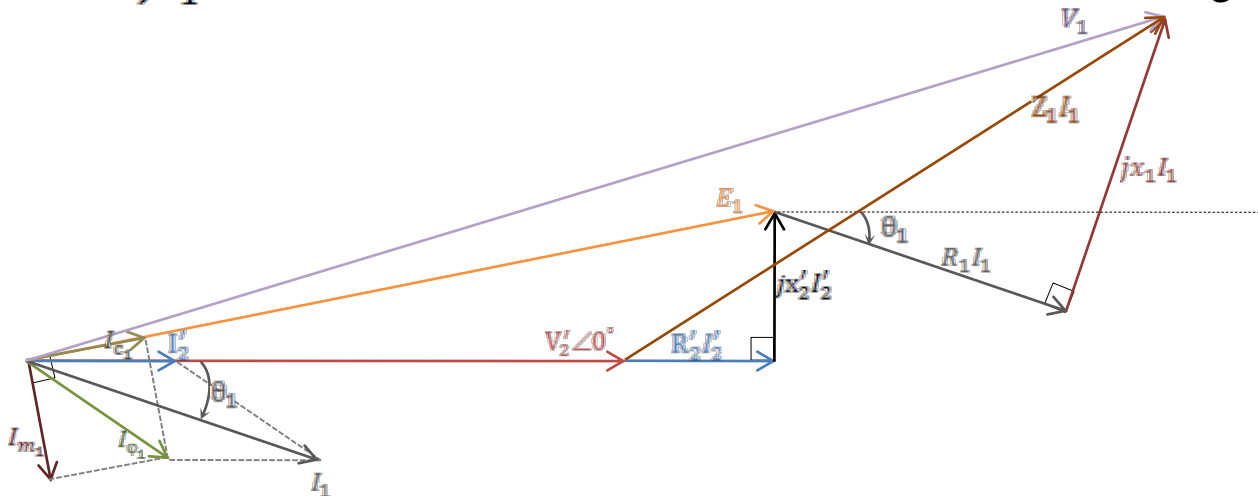

(ب) دیاگرام بار سلفی :

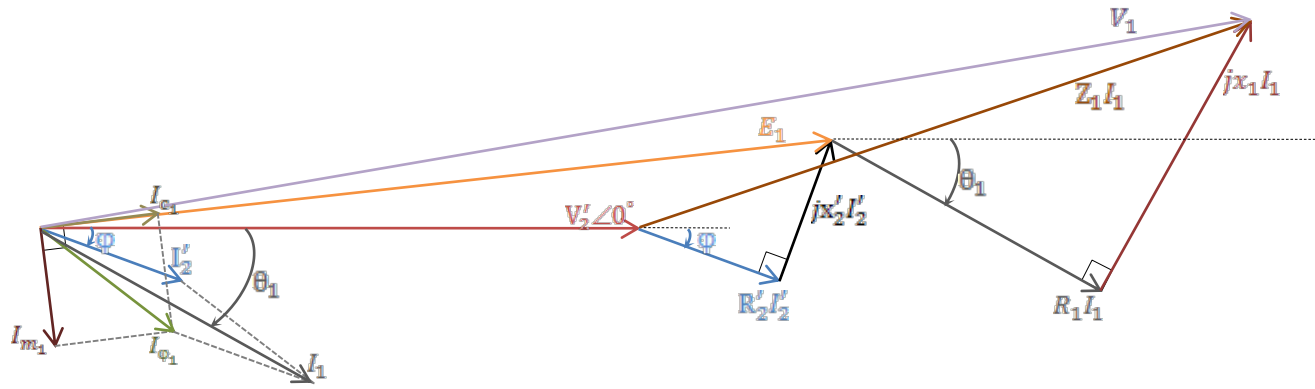

(ج) دیاگرام بار خازنی :

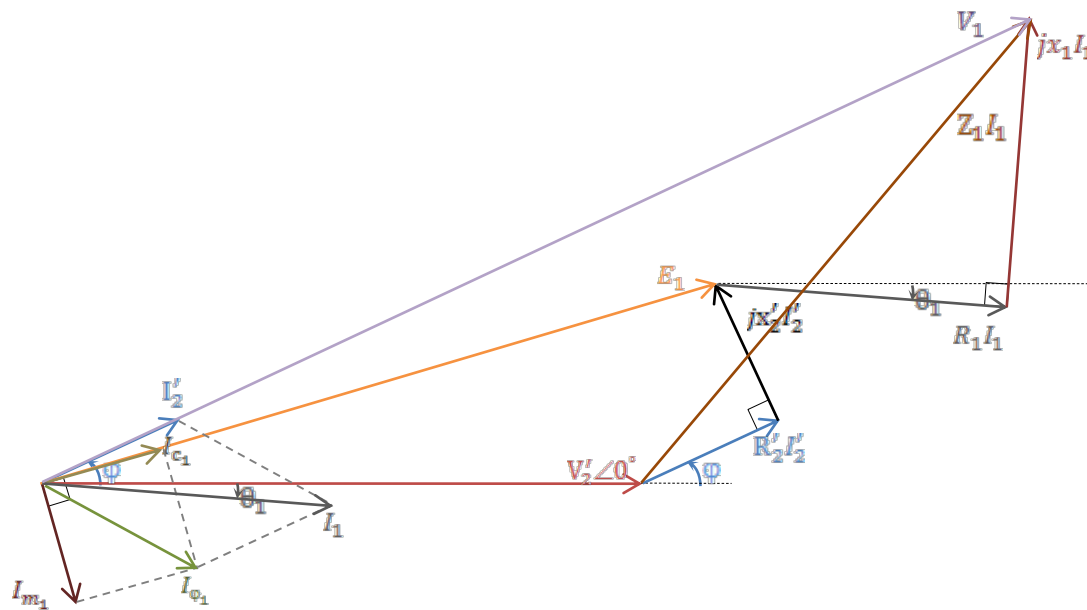

سیستم پریونیت یا یکتایی (per-unit)

$$\text{مقدار پریونیت} = \frac{\text{مقدار واقعی}}{\text{مینا}} \Rightarrow V_{1pu} = \frac{420 \angle 30}{400} = 1.05 \angle 30 \text{ pu}$$

$$V_1 = 420 \angle 30 \text{ kv}$$

$$V_2 = 380 \angle -60 \text{ kv}$$

$$V_{2pu} = \frac{380 \angle -60}{400} = 0.95 \angle -60 \text{ pu}$$

$$V_b = 400 \text{ kv} \text{ و تراز مینا}$$

در سیستم های قدرت چهارگانه اساس داریم S, V, Z, I دو کلمه را به عنوان مینا انتخاب می کنیم S_b, V_b

$$I_b = \frac{S_b}{V_b}, Z_b = \frac{V_b}{I_b} = \frac{V_b}{S_b/V_b} = \frac{V_b^2}{S_b} \Rightarrow I_b = \frac{S_b}{V_b}, Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}$$

$$S = P + jQ \Rightarrow S_{pu} = \frac{S}{S_b} = \frac{P}{S_b} + j \frac{Q}{S_b} = P_{pu} + j Q_{pu}$$

$$Z = R + jX \Rightarrow Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b} = \frac{R}{Z_b} + j \frac{X}{Z_b} = R_{pu} + j X_{pu}$$

$$S = V \cdot I^* \Rightarrow S_{pu} = \frac{S}{S_b} = \frac{V \cdot I^*}{V_b \cdot I_b} = \frac{V}{V_b} \cdot \frac{I^*}{I_b} = V_{pu} \cdot I_{pu}^* \rightarrow \text{برای سیستم های تک فاز}$$

$$S = \sqrt{3} V I^* \Rightarrow S_{pu} = \frac{S}{S_b} = \frac{\sqrt{3} V \cdot I^*}{\sqrt{3} V_b I_b} = \frac{V}{V_b} \cdot \frac{I^*}{I_b} = V_{pu} \cdot I_{pu}^*$$


ارتباط مقادیر مبنای اولیه و ثانویه:

ولتاژ نامی هم به هم پیوسته
 $V_{b1} = V_{n1}$
 ولتاژ نامی هم به هم پیوسته ثانویه
 $V_{b2} = V_{n2}$

$$\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = a \quad , \quad \frac{I_{b1}}{I_{b2}} = \frac{1}{a}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I_{b1} = I_{n1} \\ I_{b2} = I_{n2} \end{cases}$$

- مدار معادل ترانسفورماتور در سیستم پیریونیت:

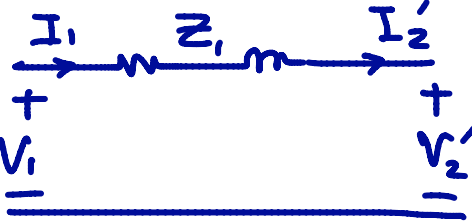


$$V_1 = V_2' + Z_1 I_1 \Rightarrow \frac{V_1}{V_{b1}} = \frac{V_2'}{V_{b1}} + \frac{Z_1 I_1}{V_{b1}} \quad \begin{matrix} V_2' = aV_2 \\ V_{b1} = aV_{b2} \end{matrix}$$

$$V_{1p.u} = \frac{aV_2}{aV_{b2}} + \frac{Z_1}{Z_{b1}} \cdot \frac{I_1}{I_{b1}} = V_{2p.u} + Z_{1p.u} \cdot I_{1p.u}$$

پیریونیت کردن از دیدگاه اولیه

$$V_{1p.u} = V_{2p.u} + Z_{1p.u} \cdot I_{1p.u} \quad (1)$$

پیریونیت کردن از دیدگاه ثانویه:

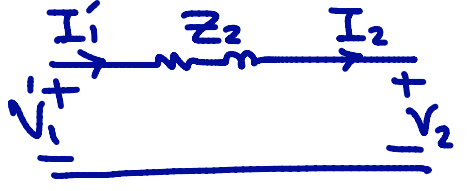

$$V_1' = V_2 + Z_2 I_2 \Rightarrow \frac{V_1'}{V_{b2}} = \frac{V_2}{V_{b2}} + \frac{Z_2 I_2}{V_{b2}} \Rightarrow \frac{\frac{1}{a} V_1}{\frac{1}{a} V_{b1}} = V_{2p.u} + \frac{Z_2}{Z_{b2}} \cdot \frac{I_2}{I_{b2}}$$

$$\Rightarrow V_{1p.u} = V_{2p.u} + Z_{2p.u} I_{2p.u}$$

(2)

(1), (2) $\Rightarrow Z_{1p.u} I_{1p.u} = Z_{2p.u} I_{2p.u}$, $I_{1p.u} = I_{2p.u} \Rightarrow Z_{1p.u} = Z_{2p.u}$

تلفات من نامی پرونیته شده:

$$P_{cu}^{F.L} = R_{ie} \cdot (I_{F.L})^2$$

$I_{F.L} = I_n = I_b$ ← Full Load بار کامل یا بار نامی ← f.l

$$P_{cu}^{F.L} (p.u) = \frac{P_{cu}^{F.L}}{S_b} = \frac{R_{e1} \cdot (I_{F.L})^2}{V_{b1} \cdot I_{b1}} = \frac{R_{e1} \cdot \cancel{(I_{F.L})^2}}{Z_{b1} \cdot \cancel{I_{b1}^2}} = R_{1,p.u} \Rightarrow \boxed{P_{cu}^{F.L} (p.u) = R_{1,p.u}}$$

نکته کسی خطی مهم

$$P_{cu}^{F.L} (p.u) = R_{1,p.u}$$

آزمایش های ترانس: (اندازه گیری پارامترهای ترانس) هدف: تعیین پارامترها در معادل


$$R_1, X_1, R_2, X_2, R_c, X_m$$

۱- آزمایش DC: برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیم پیچ ها

۲- آزمایش اتصال کوتاه (short circuit test : sct) $\leftarrow R_1, R_2, X_1, X_2$

۳- آزمایش بی باری (open circuit test : OCT) (no load test : NLT) $\leftarrow R_c, X_m$

شرایط آزمایش: }
 ۱- باز بودن ثانویه
 ۲- اعمال ولتاژ رفرکانس نامی بر سیم پیچ اولیه
 آزمایش بی باری:

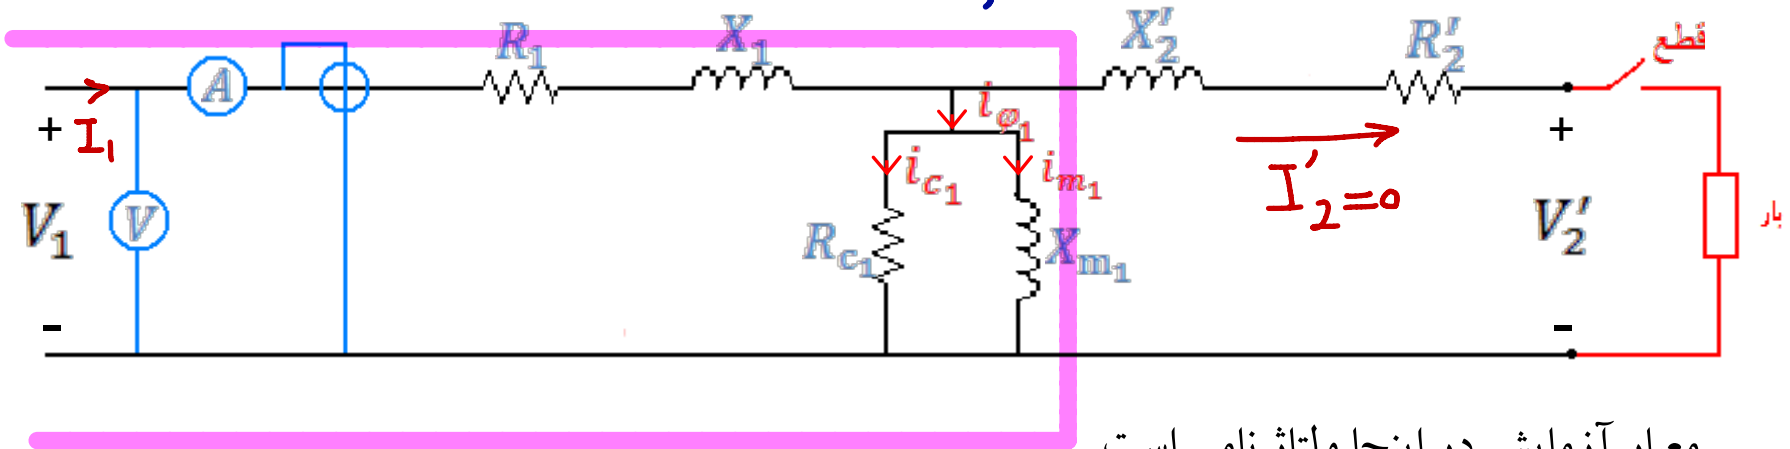

معیار آزمایش در اینجا ولتاژ نامی است.

$$I'_2 = I_2 = 0 \longrightarrow I_1 = I_{\phi_1}$$


آزمایش در ولتاژ نامی انجام شده است.

$$\text{OCT: } \begin{cases} V_{OC} = V_N \Rightarrow \text{ولتاژ نامی} \\ I_{OC} = I_{\phi_1} \Rightarrow \text{جریان تحریک} \\ P_{OC} = P_e \text{ یا } P_{Fe} \Rightarrow \text{تلفات هسته} \end{cases}$$

نکته: در این آزمایش از Z_1 هم صرفه نظر می کنیم و دلیل آن این است که:

$$|Z_1| = |(R_1 + jX_1)| \ll R_{C_1}, X_{m_1}$$

بنابراین مدار معادل ترانس در حالت بی باری به صورت زیر خواهد شد:

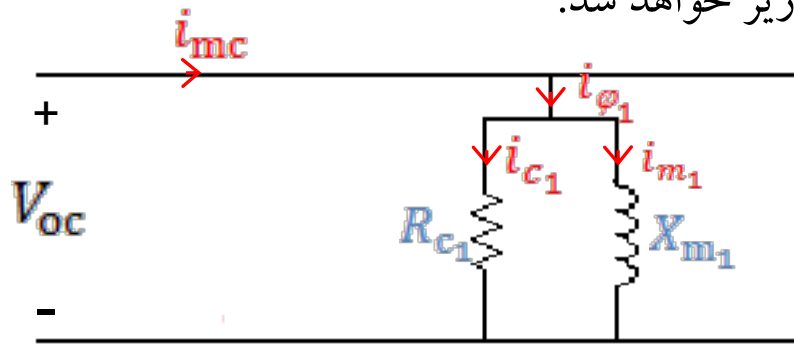

$$\begin{cases} V_{OC(p.u)} = \frac{V_{1OC}}{V_{1b}} = \frac{V_{1N}}{V_{1N}} = 1 \\ I_{OC(p.u)} = \frac{I_{1OC}}{I_{1b}} = \frac{I_{\phi_1}}{I_{1b}} = Y_{OC(p.u)} \\ P_{OC(p.u)} = P_{C(p.u)} = \frac{P_{OC}}{I_b} = \frac{1}{R_{C(p.u)}} = I_{C(p.u)} \end{cases}$$

راه حل اول:

V_{oc}
 I_{oc}
 P_{oc}




$$P_{oc} = P_c = \frac{V_{1oc}^2}{R_{c1}} \Rightarrow R_{c1} = \frac{V_{1oc}^2}{P_{oc}}$$

$$Y_{1oc} = \frac{I_{1oc}}{V_{1oc}} = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{jX_m}$$

$$\frac{1}{X_{m1}} = \sqrt{(Y_{1oc})^2 - \left(\frac{1}{R_{c1}}\right)^2} \Rightarrow X_{m1} = \left(\sqrt{(Y_{1oc})^2 - \left(\frac{1}{R_{c1}}\right)^2} \right)^{-1}$$

$R_c = ?$
 $X_m = ?$


راه حل دوم:

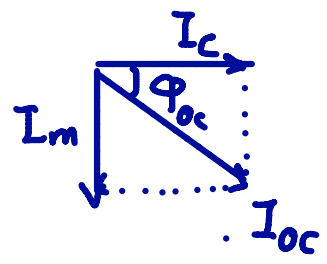


$$\cos \phi_{oc} = \frac{P_{oc}}{V_{1oc} \cdot I_{1oc}} \Rightarrow \sin \phi_{oc} = ?$$

$$I_{c1} = I_{1oc} \cdot \cos \phi_{oc} \longrightarrow R_{c1} = \frac{V_{1oc}}{I_{c1}}$$

$$I_{m1} = I_{1oc} \cdot \sin \phi_{oc} \longrightarrow X_{m1} = \frac{V_{1oc}}{I_{m1}}$$

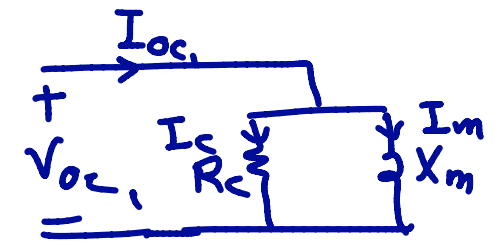


آزمایش اتصال کوتاه:

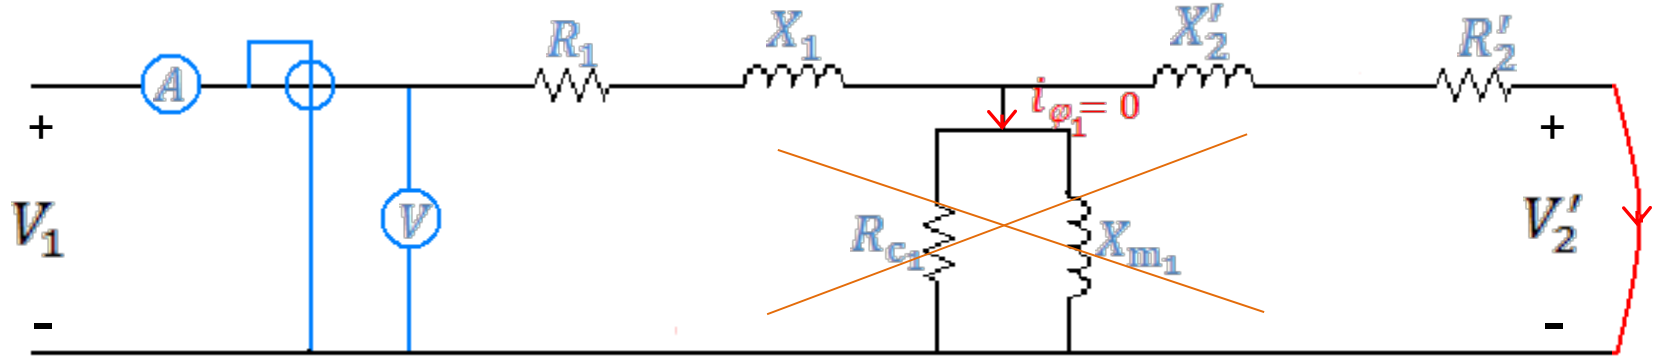


معیار آزمایش جریان نامی ترانس است. $(R_2 + jX_2) \parallel (R_{c1} \parallel jX_{m1})$

SCT : $\begin{cases} V_{1sc} = U_K \\ I_{1sc} = I_{1N} \Rightarrow \text{مبران نامی} \\ P_{sc} = P_{cuN} \Rightarrow \text{تلفات مس نامی} \end{cases} \approx R_2 + jX_2 \leftarrow R_2 + jX_2 \ll R_{c1} \parallel jX_{m1}$

چون شاخه ثانویه ترانس با R_{c1} و X_{c1} موازی بوده و امپدانس بسیار کمتری نسبت به آن ها دارد، بنابراین از R_{c1} و X_{c1} صرف نظر می کنیم.

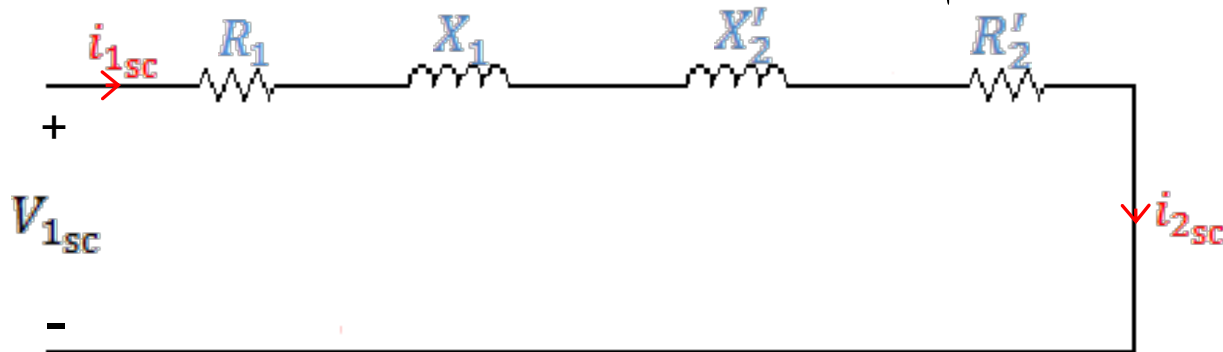

بنابراین مدار معادل ترانس در حالت اتصال کوتاه به صورت زیر خواهد شد:

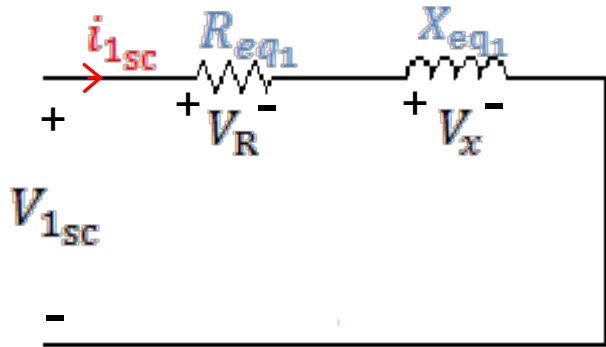

$$\begin{cases} R_{eq1} = R_1 + R'_2 \\ X_{eq} = X_1 + X'_2 \end{cases}$$

راه حل اول:

$$\begin{cases} R_{eq1} = \frac{P_{sc}}{I_{1sc}^2} \\ |Z_{eq1}| = \frac{V_{1sc}}{I_{1sc}} = \sqrt{R_{eq1}^2 + X_{eq1}^2} \\ X_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - R_{eq1}^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 = R'_2 = \frac{R_{eq1}}{2} \\ X_1 = X'_2 = \frac{X_{eq1}}{2} \end{cases}$$

راه حل دوم:

راه حل اول کافی است.

$$|Z_{eq1}| = \frac{V_{1sc}}{I_{1sc}}$$

$$\cos\varphi_{sc} = \frac{P_{sc}}{V_{1sc} \cdot I_{1sc}} \implies \sin\varphi_{sc} = ?$$

$$\begin{cases} R_{eq1} = |Z_{eq1}| \cdot \cos\varphi_{sc} \\ X_{eq1} = |Z_{eq1}| \cdot \sin\varphi_{sc} \end{cases}$$

راه حل سوم:

$$\cos\varphi_{sc} = \frac{P_{sc}}{V_{1sc} \cdot I_{1sc}} \implies \sin\varphi_{sc} = ?$$

$$\begin{cases} V_R = V_{1sc} \cdot \cos\varphi_{sc} \longrightarrow R_{eq1} = \frac{V_R}{I_{1sc}} \\ V_R = V_{1sc} \cdot \sin\varphi_{sc} \longrightarrow X_{eq1} = \frac{V_R}{I_{1sc}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 = R'_2 = \frac{R_{eq1}}{2} \\ X_1 = X'_2 = \frac{X_{eq1}}{2} \end{cases}$$

مثال یک ترانسفورماتور تک فاز ۱۰ کیلوولت آمپری، $\frac{2200}{230}$ ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض است و بر روی آن دو آزمایش اتصال کوتاه و مدار باز انجام شده است. نتایج این دو آزمایش در جدول زیر آمده است.

	آزمایش بی باری. تجزیه طرف HV باز است	آزمایش اتصال کوتاه. اولم طرف LV اتصال کوتاه است
W (عدد وات متر)	وات ۱۰۰ $P_{oc} =$	وات ۲۱۵
A (عدد آمپر متر)	آمپر ۲/۵ $I_{oc} =$	آمپر ۴/۵۵
V (عدد ولت متر)	ولت ۲۲۰ $V_{oc} =$	ولت ۱۵۰

الف: پارامترهای مدار معادل تقریبی را نسبت به دو سمت HV و LV به دست آورید.

ب: جریان تحریک را بیابید.

ج: ضریب توان^۱ ترانسفورماتور را در دو آزمایش OCT , SCT حساب کنید.

$$P_{oc2} = \frac{V_{oc2}^2}{R_{c2}} \Rightarrow R_{c2} = \frac{V_{oc2}^2}{P_{oc2}} = \frac{(220)^2}{100} = 484 \Omega$$

روش اول:

$$|Y_{oc2}| = \frac{I_{oc2}}{V_{oc2}} = \frac{2.5}{220} = 0.01136 \Rightarrow \frac{1}{X_{m2}} = \sqrt{|Y_{oc2}|^2 - \frac{1}{R_c^2}} = 0.01117 \Rightarrow X_{m2} = 89.5$$

$$LV \begin{cases} R_{c2} = 484 \Omega \\ X_{m2} = 89.5 \end{cases} \Rightarrow HV \begin{cases} R_{c1} = a^2 \cdot R_{c2} = \left(\frac{2200}{220}\right)^2 \cdot 484 = 48400 \Omega \\ X_{m1} = a^2 \cdot X_{m2} = 100 \times 89.5 = 8950 \Omega \end{cases}$$

$$P_{oc2} = V_{oc2} \cdot I_{oc2} \cdot \cos \varphi_{oc} \Rightarrow \cos \varphi_{oc} = \frac{P_{oc2}}{V_{oc2} \cdot I_{oc2}} = \frac{100}{220 \times 2.5} = 0.182$$

روش دوم:

$$\varphi_{oc2} = \cos^{-1} 0.182 = 79.5^\circ \Rightarrow \sin \varphi_{oc2} = 0.983$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{c2} = I_{oc2} \cdot \cos \varphi_{oc} = 0.455 \\ I_{m2} = I_{oc2} \cdot \sin \varphi_{oc} = 2.4575 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_{c2} = \frac{V_{oc2}}{I_{c2}} = \frac{220}{0.455} = 483.5 \Omega \\ X_{m2} = \frac{V_{oc2}}{I_{m2}} = \frac{220}{2.4575} = 89.5 \Omega \end{cases}$$

آرایش اتصال کوتاه:

$$R_{eq1} = \frac{P_{sc1}}{I_{sc1}^2} = \frac{215}{4.55^2} = 10.38 \Omega$$

$$|Z_{eq1}| = \frac{V_{sc1}}{I_{sc1}} = \frac{150}{4.55} = 32.96 \Rightarrow X_{eq1} = \sqrt{|Z_{eq1}|^2 - R_{eq1}^2} = 31.289 \Omega$$

$$HV \begin{cases} R_{eq1} = R_1 + R_2' = 10.38 \Omega \\ X_{eq1} = X_1 + X_2' = 32.96 \Omega \end{cases}$$

$$LV \begin{cases} R_{eq2} = \frac{1}{a^2} \cdot R_{eq1} = 0.1038 \Omega \\ X_{eq2} = \frac{1}{a^2} \cdot X_{eq1} = 0.3296 \Omega \end{cases}$$

$$I_{oc2} = I_{\varphi_2} = 2.5 A \Rightarrow I_{\varphi} = \frac{1}{a} I_{oc2} = 0.25 A$$

$$I_{oc1} = I_{\varphi} \text{ (ب) جریان ترکیب:}$$


$$\cos \varphi_{oc} = \frac{P_{oc2}}{V_{oc2} \cdot I_{oc2}} = 0.182$$

(ج)

$$\cos \varphi_{sc} = \frac{P_{sc1}}{V_{sc1} \cdot I_{sc1}} = \frac{215}{150 \times 4.55} = 0.315$$

ولتاژ امپدانسی :

اگر مدار تقریبی یک ترانس را در نظر بگیریم و از شاخه موازی صرف نظر کنیم:

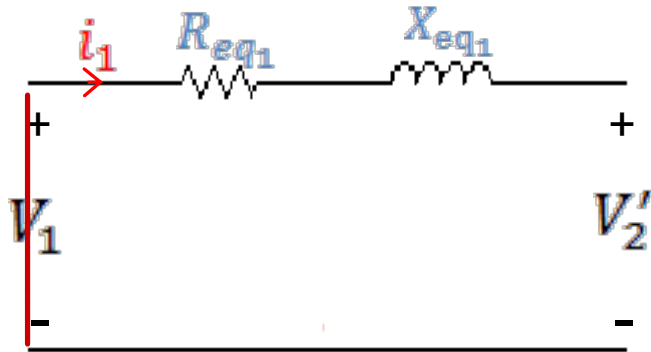

ولتاژ امپدانس

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{از دیدگاه اولیه} \longrightarrow U_{k1} = |Z_{eq1}| \cdot |I_{1N}| = V_{1sc} \\ \text{از دیدگاه ثانویه} \longrightarrow U_{k2} = |Z_{eq2}| \cdot |I_{2N}| = V_{2sc} \end{array} \right.$$

ولتاژ اتصال کوتاه اولیه
" " " " ثانویه

نکته: افت ولتاژ روی امپدانس سری ترانس در جریان نامی را ولتاژ امپدانسی گویند.

(معمولا ولتاژ امپدانسی را با درصد بیان می کنند.)

$\%U_k$: ولتاژ امیدانسی در دواقع نشان می دهد چند درصد از ولتاژ روی امیدانس سری در

جریان نامی افت می کند:


$$\left\{ \begin{aligned} \%U_k &= \frac{U_{k1}}{V_{1N}} \times 100 = \frac{|Z_{eq1}| \cdot |I_{1N}|}{V_{1N}} \times 100 = \frac{|Z_{eq1}| \cdot \cancel{I_{1N}}}{Z_b \cdot \cancel{I_{1N}}} \times 100 = Z_{p.u.} \times 100 \\ \%U_k &= V_{sc(p.u)} \times 100 = Z_{eq(p.u)} \times 100 \end{aligned} \right.$$

نکته: به لحاظ تلفات و افت ولتاژ در امیدانس سری ترانس هر چه $\%U_k$ مقدار کمتری داشته باشد،

مناسب تر است اما به لحاظ حفاظت ترانس در برابر جریان ناخواسته اتصال کوتاه، بزرگ بودن $\%U_k$

بهتر است.

جریان اتصال کوتاه ترانس :

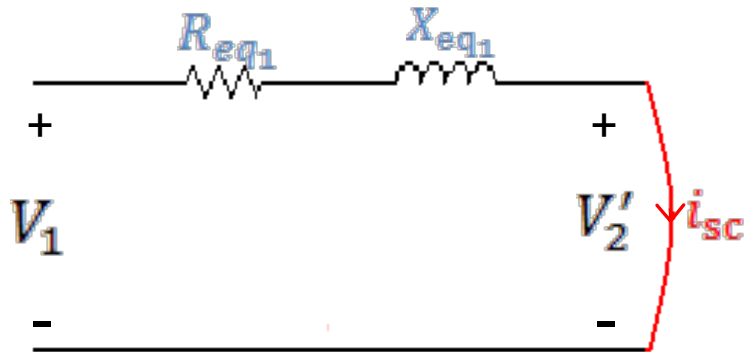

$$I_{sc} = \frac{V_{1N}}{Z_{eq1}} = \frac{V_{1N}}{\frac{U_{k1}}{I_{1N}}} = \frac{I_{1N}}{\frac{U_{k1}}{V_{1N}}}$$

$$\longrightarrow I_{sc} = \frac{I_{1N}}{\frac{\%U_{k1}}{100}}$$

$$\longrightarrow I_{sc} = \frac{I_{1N}}{\%U_{k1}} \times 100$$


لذا ترانس های کوچک $\%U_k$ و ترانس های بزرگ $\%U_k$ بزرگی خواهند داشت.

نکته: برای افزایش $\%U_k$ ، شارهای نشتی را بیشتر می کنند.


نکته: هرچه توان ترانس ها بالاتر رود، $\%U_k$ آن هم بیشتر می شود.

نکته: جریان اتصال کوتاه با $\%U_k$ رابطه عکس دارد.


پخش توان و بهره (بازدهی):

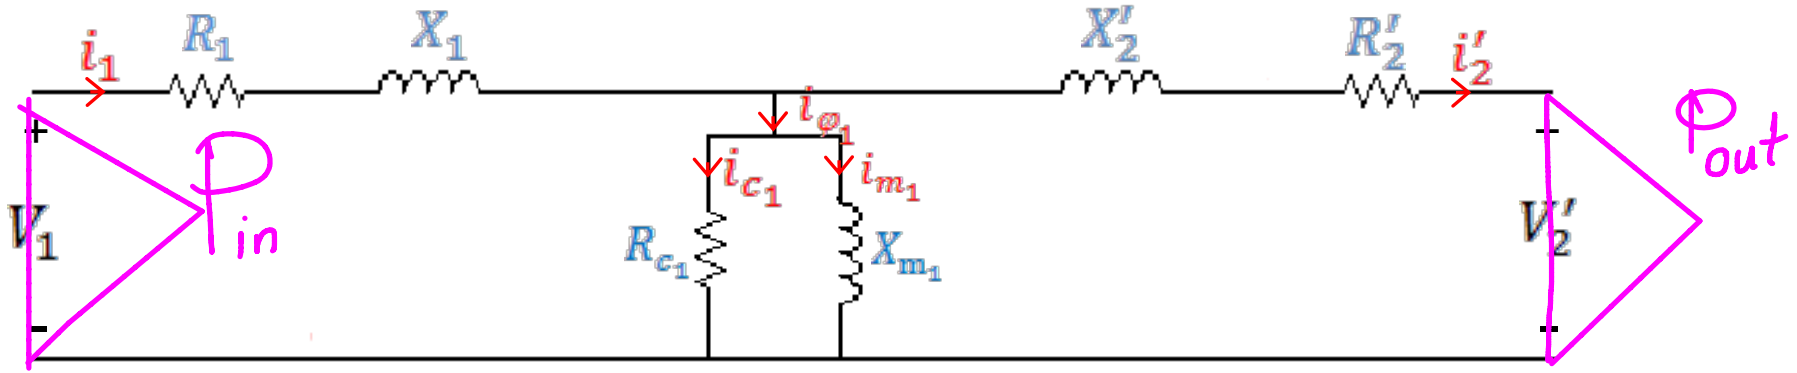

بلوک دیاگرام توان در یک ترانس:

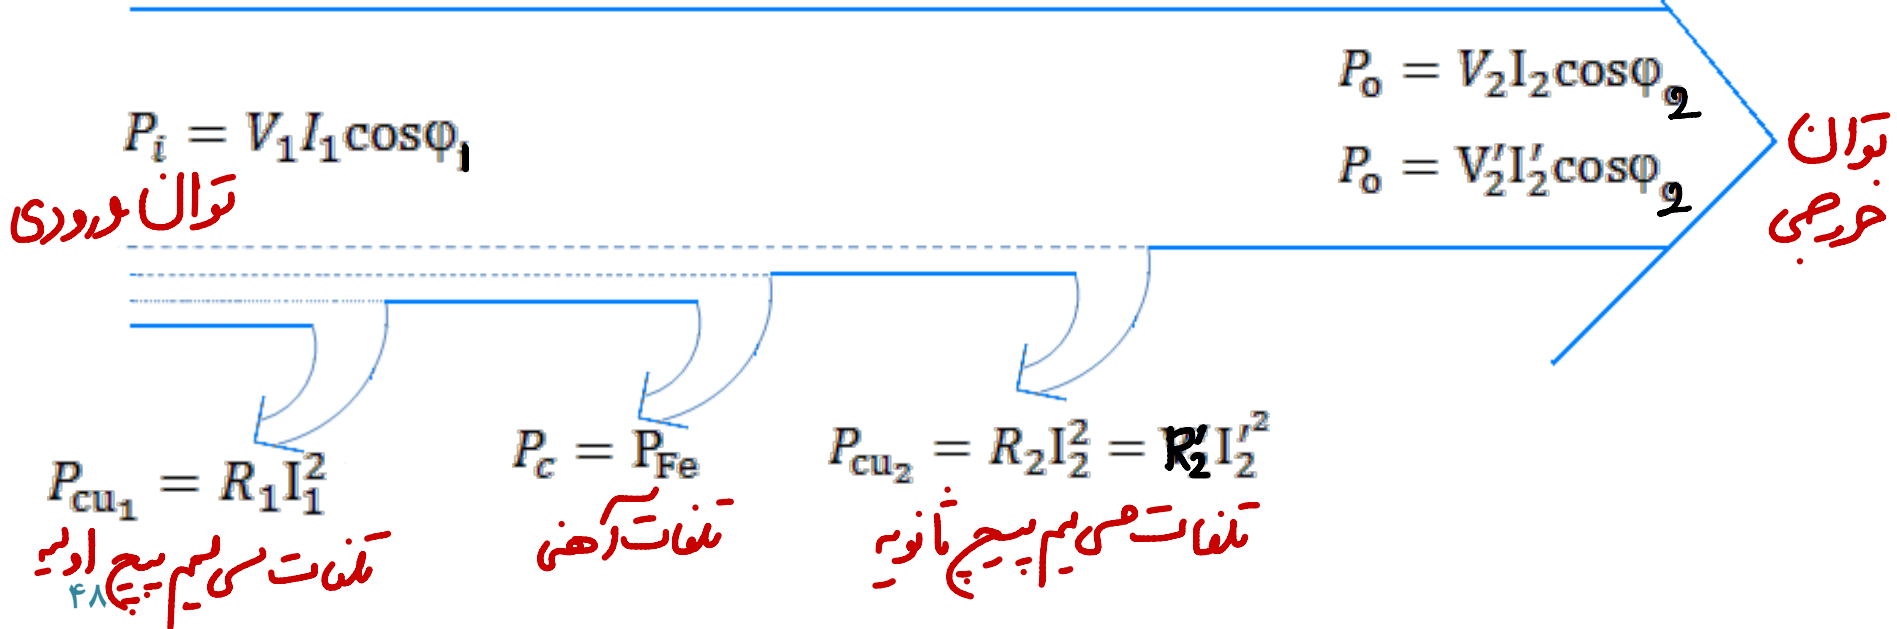


با صرف نظر کردن از مقاومت سیم پیچ و شار نشتی داریم:

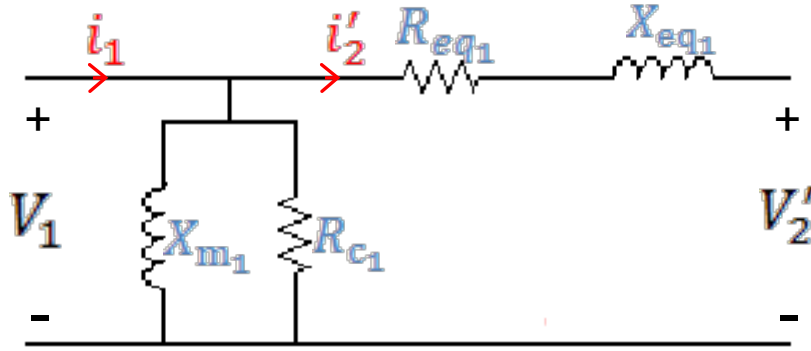

$$P_{cu} = R_{eq1} i_2'^2 = P_{cu1} + P_{cu2}$$

$$R_{eq1} = R_1 + R_2'$$

بلوک دیاگرام توان در یک ترانس:

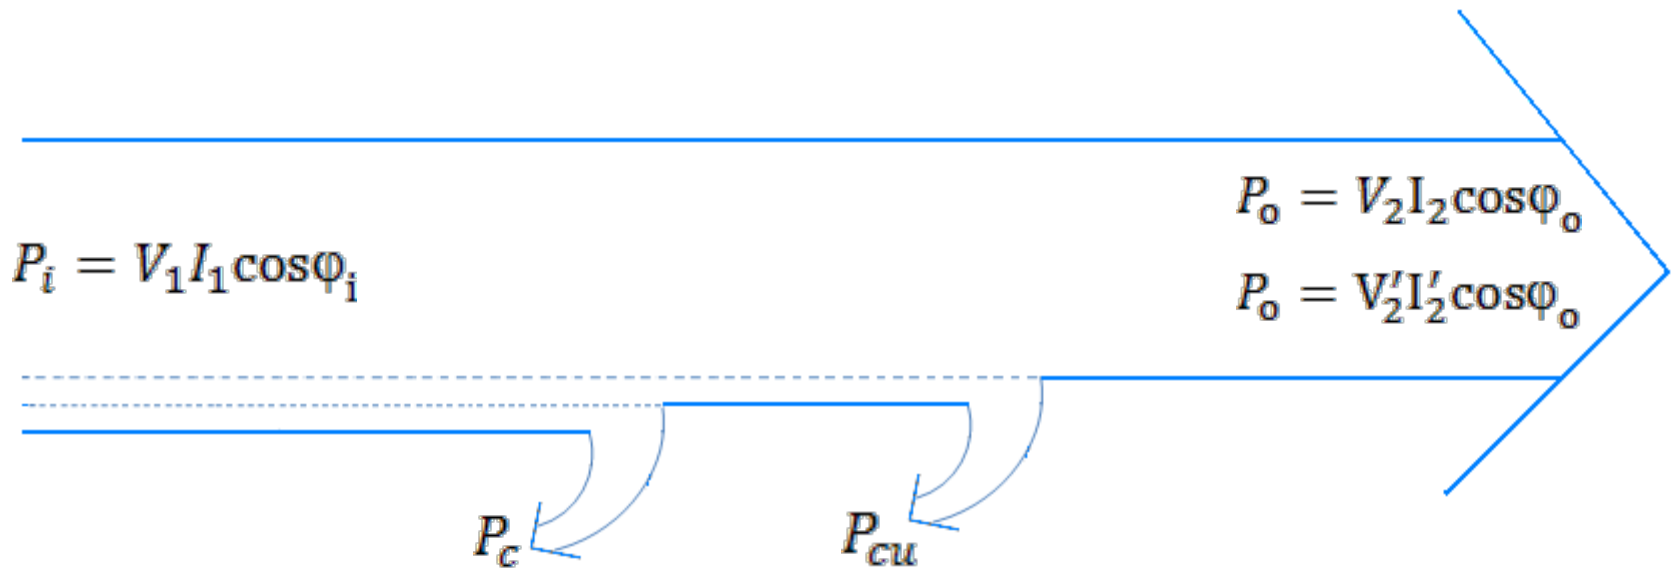

بازدهی توان:

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_{cu} + P_c} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{V_2 I_2 \cos \varphi_o}{V_2 I_2 \cos \varphi_o + R_{eq1} I_i^2 + \frac{V_i^2}{R_{eq2}}} \times 100$$

با استفاده از مدار معادل تقریبی با

نکته: برای محاسبه توان تمام المان ها باید با پریم و یا تمام المان ها بدون پریم باشند.

اگر α نسبت توان کار ترانس به توان نامی باشد:

$$\alpha = \frac{S_L}{S_N} \Rightarrow S_L = \alpha S_N$$

و ولتاژ V_2 را ثابت فرض کنیم:

اگر توان در هر دو طرف توان نامی باشد یعنی جریان هم در هر دو طرف جریان نامی خواهد بود.

$$\left. \begin{array}{l} |S_L| = |V_{2N}| \cdot |I_2| \\ |S_N| = |V_{2N}| \cdot |I_{2N}| \end{array} \right\} \longrightarrow \alpha = \frac{S_L}{S_N} = \frac{I_2}{I_{2N}} \longrightarrow I_2 = \alpha I_{2N}$$

$$\% \eta = \frac{V_{2N} I_2 \cos \varphi_o}{V_{2N} I_2 \cos \varphi_o + R_{eq1} I_2'^2 + P_c} \times 100$$

$$\longrightarrow \% \eta = \frac{x(V_{2N} I_{2N}) \cos \varphi_o}{x(V_{2N} I_{2N}) \cos \varphi_o + x^2 R_{eq1} I_{2N}'^2 + P_c} \times 100$$

$$\longrightarrow \% \eta = \frac{x S_N \cos \varphi_o}{x S_N \cos \varphi_o + x^2 P_{cuN} + P_c} \times 100$$

اگر x و S_N را بدانیم می‌توانیم نام η را پیدا کنیم

برای پیوسته داریم:

$$\% \eta = \frac{x \cos \varphi}{x \cos \varphi + x^2 R_{eq(p.u)} + \frac{1}{R_{c(p.u)}}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{x \cos \varphi}{x \cos \varphi + x^2 P_{sc(p.u)} + P_{oc(p.u)}} \times 100$$

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \varphi}{V_2 I_2 \cos \varphi + R_{eq_1} I_2^2 + P_c} \times 100 \Rightarrow$$

$$\eta = f(I_2, \cos \varphi)$$

بازرسی کنید:

چون در آن ثابت است

$$I_2 = cte \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial \varphi} = 0$$

$$P = cte \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial I_2} = 0$$

اگر بخواهیم حداکثر راندمان را بدست آوریم:
حاسب مستقیم $\cos \varphi$ و I_2 که به ازای آنها راندمان حداکثر گردد.

$$I_2 = cte \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial \varphi} = -V_2 I_2 \sin \varphi (V_2 I_2 \cos \varphi + P_{cu} + P_c) + V_2 I_2 \sin \varphi (V_2 I_2 \cos \varphi) = 0$$

$$-V_2 I_2 \sin \varphi (P_{cu} + P_c) = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \boxed{P = 0} \Rightarrow \cos \varphi = 1$$

$$P = cte \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial I_2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial I_2} = V_2 \cos \varphi (V_2 I_2 \cos \varphi + R_{eq_2} I_2^2 + P_c) -$$

$$(V_2 \cos \varphi + 2 R_{eq_2} I_2) (V_2 I_2 \cos \varphi) = 0$$

$$P_{cu} = P_c$$

$$\Rightarrow V_2 \cos \varphi (R_{eq_2} I_2^2 + P_c) - V_2 \cos \varphi (2 R_{eq_2} I_2^2) = 0 \Rightarrow V_2 \cos \varphi [P_{cu} + P_c - 2 P_{cu}] = 0$$

بازدهی ماکزیمم توانس :

۱- دامنه جریان بار (I_2) ثابت و φ_o متغیر باشد:

$$\frac{d\eta}{d\varphi_o} = 0 \Rightarrow \boxed{\cos\varphi_o = 1}$$


۲- φ_o ثابت و دامنه جریان متغیر باشد:

$$\frac{d\eta}{dI'_2} = 0 \text{ یا } \frac{d\eta}{dx} = 0 \Rightarrow \boxed{P_{cu} = P_c}$$

درصدی از توان اگ در آن رانده، آن حد اکثر است.

$$\rightarrow x_{\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_c}{P_{cuN}}} = \frac{P_{oc}}{P_{sc}}$$


نکته: در هر اگر شرایط صادق باشد، بازده max را داریم:

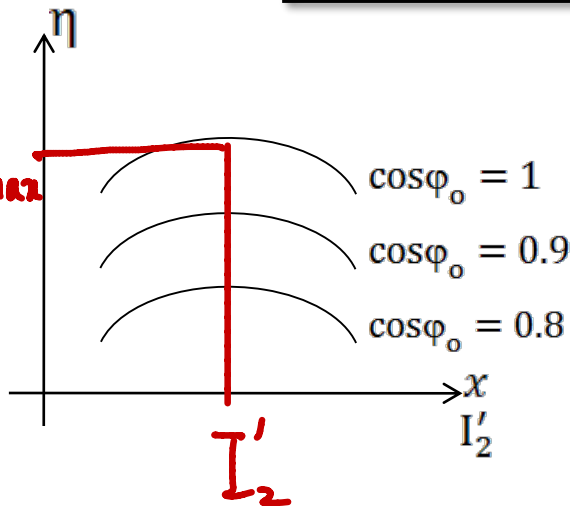

اما اگر بهترین حالت را در نظر بگیریم: $\cos\varphi_o = 1$

$$\boxed{\% \eta_{max} = \frac{P_o}{P_o + 2P_c} \times 100}$$

مقایسه بازده، هزینه در ترانس های قدرت و توزیع

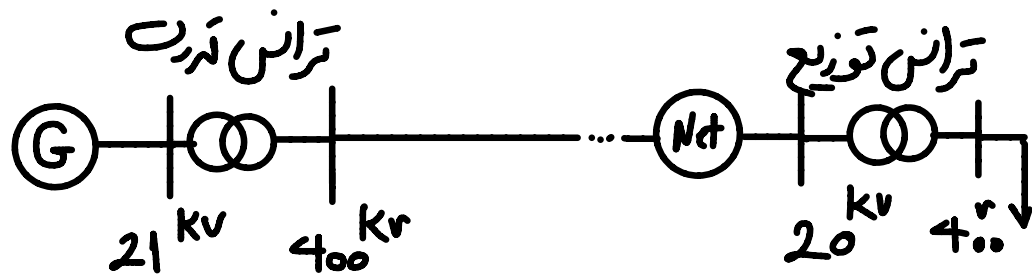


ترانس های قدرت معمولاً در نیروگاه های بزرگ ها انتقال نصب می شوند.

از لحاظ ظاهری انتظار داریم تا راندمان ترانس قدرت در جریان اسمی ماکزیم گردد بنابراین تلفات می بسیار کم خواهد بود.

در ترانس های توزیع جریان خروجی همواره در حال تغییر است. لذا طوری ساخته می شوند که در ۵۰٪ جریان نامی راندمان ماکزیم گردد. این ترانسها چون همیشه در مدار هستند بنابراین تلفات هسته حائز اهمیت خواهد بود.

$$E = P \cdot t \quad \text{Kwh} \quad \text{انرژی}$$

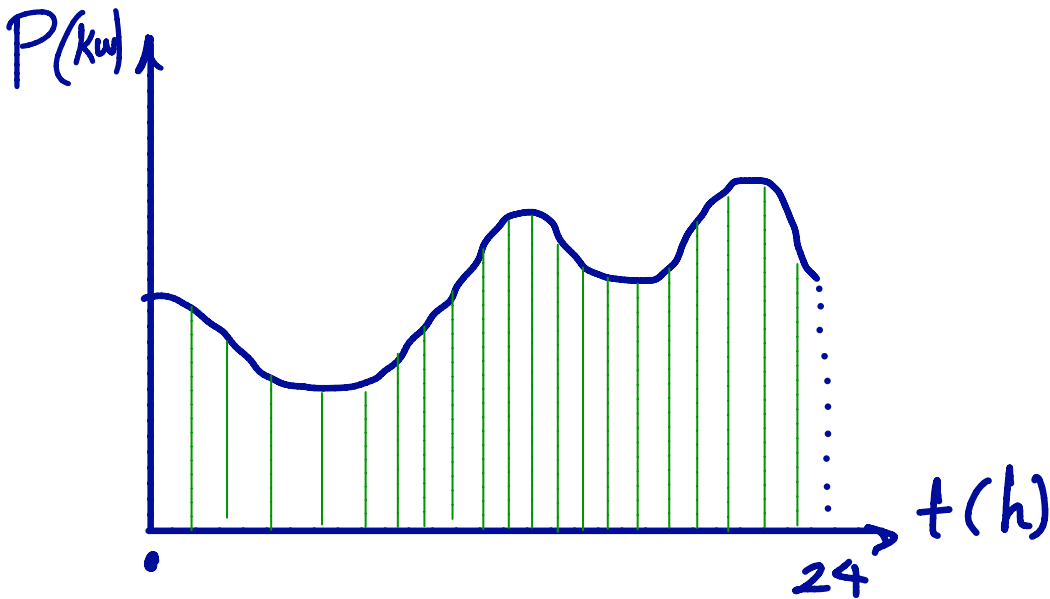

بازده شبانه روزی :

$$\% \eta_{AD} = \frac{\text{انرژی خروجی ترانس در 24 ساعت}}{\text{انرژی ورودی ترانس در 24 ساعت}} \times 100$$

$$\% \eta_{AD} = \frac{\text{انرژی خروجی ترانس در 24 ساعت}}{\text{انرژی تلفات ترانس} + \text{انرژی خروجی ترانس در 24 ساعت}} \times 100$$

$$\% \eta_{AD} = \frac{\sum_{t=0}^{24} P_o \cdot t = \sum_{t=0}^{24} V_2' I_2' \cos \varphi_o t = \sum_{t=0}^{24} x S_N \cos \varphi_o t}{\text{صورت} + \sum_{t=0}^{24} x^2 P_{cu} t + \sum_{t=0}^{24} P_c t} \times 100$$

مثال در ترانسفورماتور مثال (۲-۲) مطلوبست:

الف: بازده در شرایطی که بار ترانسفورماتور ۷۵ درصد بار اسمی بوده و ضریب توان بار ۰/۶ باشد.

ب: در شرایط بازده ماکزیمم (بهره بیشینه) توان خروجی چقدر است و بازده ماکزیمم را بیابید. بازده ماکزیمم

در چه درصدی از بار اسمی رخ می‌دهد. $S = 10 \text{ kVA}$, $P_{sc} = 215 \text{ W}$, $P_{oc} = 100 \text{ W}$

(الف)

$$P_o^{0.75} = S \cdot \cos \varphi \cdot 0.75 = 10 \times 0.6 \times 0.75 = 4500 \text{ W} = 4.5 \text{ kW}$$

$$P_{cu}^{0.75} = (0.75)^2 \cdot P_{sc} = (0.75)^2 \cdot 215 = 121 \text{ W}, \quad P_c = 100 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_o + P_{cu} + P_c} \times 100 = \frac{4500}{4500 + 121 + 100} \times 100 = 95.32$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \varphi = 1 \\ P_c = P_{cu} \end{array} \right\} \Rightarrow P_o = S \cdot \cos \varphi \cdot x = 10 \times 1 \times 0.682 = 6820 \text{ W}$$

(ب)

در ۶۸.۲٪ جریان نامی، اینده مان بیشینه برگردد.

$$x_{\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_{oc}}{P_{sc}}} = \sqrt{\frac{100}{215}} = 0.682$$

$$\eta_{max} = \frac{P_o}{P_o + 2P_c} \times 100 = \frac{6820}{6820 + 200} \times 100 = 97.15$$

مثال یک ترانسفورماتور تک فاز ۵۰ کیلو ولت آمپری، $\frac{2400}{240}$ ولتی مفروض است. تلفات هسته در شرایط اسمی (P_c) برابر ۲۰۰ وات و تلفات مسی آن در شرایط اسمی (P_{cu}) برابر ۵۰۰ وات است. سیکل بار این ترانسفورماتور به قرار زیر است.

درصد بار	صفر	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰	%۱۱۰
ضریب توان بار		۱	۰/۸ پس فاز	۰/۹ پس فاز	۱
ساعت تداوم بار	۶	۶	۶	۳	۳

$$P = S \cdot \cos \varphi$$

↓
50 kVA


$$24^h \text{ انرژی فروشی در طول} = 0.5 \times 50 \times 1 \times 6 + 0.75 \times 50 \times 0.8 \times 6 + 1 \times 50 \times 0.9 \times 3 + 1.1 \times 50 \times 1 \times 3 = 630 \text{ kWh}$$

$$24^h \text{ انرژی تلفات هسته در طول} = 200 \times 24 = 4800 \text{ Wh} = 4.8 \text{ kWh}$$

$$24^h \text{ انرژی تلفات مسی در طول} = (0.5)^2 \times 500 \times 6 + (0.75)^2 \times 500 \times 6 + 1 \times 500 \times 3 + (1.1)^2 \times 500 \times 3 = 5.76 \text{ kWh}$$

$$\text{بازده} = \frac{630}{630 + 4.8 + 5.76} \times 100 = \boxed{98.35\%}$$

رگولاسیون ولتاژ (تنظیم ولتاژ):

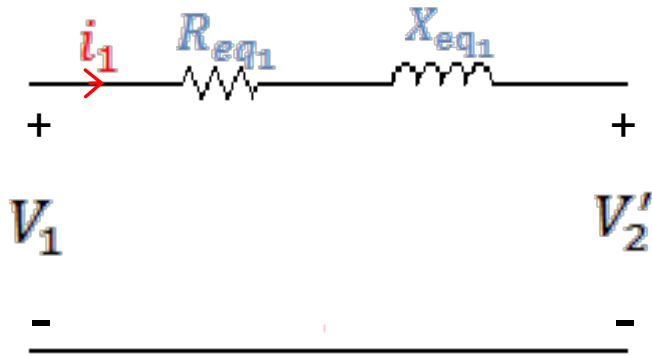


$$V_1 = V_2' + (R_{eq1} + jX_{eq1})I_2' = V_2' + R_{eq1}I_2' + jX_{eq1}I_2'$$

ولتاژ خروجی در بارداری - ولتاژ خروجی در بی باری

$$\text{تنظیم ولتاژ} = \frac{\text{ولتاژ خروجی در بارداری} - \text{ولتاژ خروجی در بی باری}}{\text{ولتاژ خروجی در بارداری}} \times 100$$

$$\%V.R = \frac{|V_{2(NL)}'| - |V_{2(FL)}'|}{|V_{2(FL)}'|} \times 100$$

$$V_{2(NL)}' = V_1 \longrightarrow \%V.R = \frac{|V_1| - |V_2'|}{|V_2'|} \times 100$$

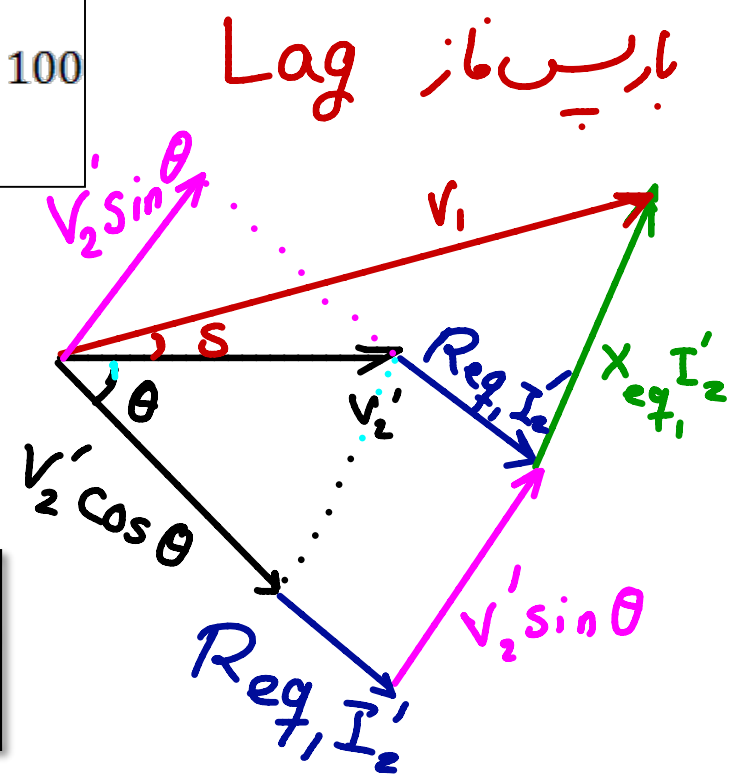

$$|V_1| = \sqrt{(V_2' \cos \theta + R_{eq_2} I_2')^2 + (X_{eq_2} I_2' \pm V_2' \sin \theta)^2}$$

+ بار پس نماز Lag
- بار پیش نماز Lead


بار سلفی ($I_2 = |I'_2| \angle \pm \varphi$):

$$V_1 = V'_2 + (R_{eq1} + X_{eq1})(|I'_2| \cos \varphi \pm j|I'_2| \sin \varphi)$$

$$V_1 = V'_2 + (R_{eq1} |I'_2| \cos \varphi \mp X_{eq1} |I'_2| \sin \varphi) + j(X_{eq1} \cos \varphi \pm R_{eq1} \sin \varphi) |I'_2|$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 = \text{Re}(v_1) + j\text{Im}(v_1) \\ |v_1| = \sqrt{\text{Re}^2(v_1) + \text{Im}^2(v_1)} \simeq R_e(v_1) \end{array} \right.$$

دیاگرام فازوری آن به شکل زیر خواهد بود:

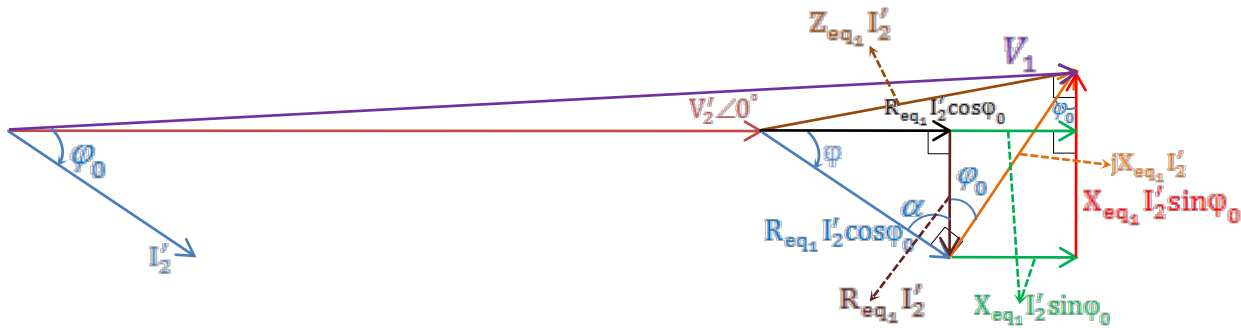

$$\Delta V = |V_1| - |V_2'| = \text{Re}(v_1) - |V_2'|$$

$$\Delta V = x(R_{eq1} \cos\varphi \mp x_{eq1} \sin\varphi) |I'_{2N}|$$

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos\varphi \mp x_{eq1} \sin\varphi) |I'_2|$$

$$\%V.R = \frac{\Delta V}{|V'_2|} \times 100 = \frac{(R_{eq1} \cos\varphi \mp x_{eq1} \sin\varphi) |I'_2|}{|V'_2|} \times 100$$

$$\%V.R = \frac{\Delta V}{|V'_2|} \times 100 = \frac{x(R_{eq1} \cos\varphi \mp x_{eq1} \sin\varphi) |I'_{2N}|}{|V'_{2N}|} \times 100$$


در حالت پریونیت هم به صورت زیر خواهد شد:

$$\%V.R = x \left(R_{eq(P.u)} \cos\varphi \mp x_{eq(P.u)} \sin\varphi \right) \times 100$$

مثال ترانسفورماتور مثال (۲-۲) را در نظر می‌گیریم. در شرایط زیر تنظیم ولتاژ را حساب کنید.

الف: بار ترانسفورماتور ۷۵ درصد بار اسمی بوده و ضریب توان 0.6 پس فاز است

ب: بار ترانسفورماتور مثل فرض "الف" بوده ولی ضریب توان 0.6 پیش فاز است.

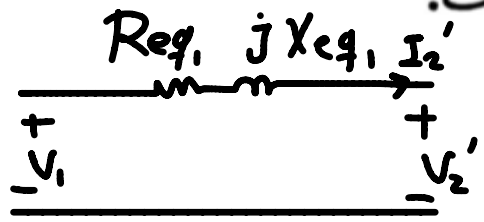

$$2200/220, f=60 \text{ Hz}, X_{eq1}=31.3 \Omega, R_{eq1}=10.4 \Omega$$

$$I_{in}=4.55 \text{ A}$$

$$V_2' = a V_2 = 10 \times 220 = 2200 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.75 \cdot I_2 = 0.75 \times 4.55 = 3.41 \text{ A} \quad \text{الف}$$

$$\%VR = \frac{|V_1| - |V_2'|}{|V_2'|} \times 100$$

$$|V_1| = \sqrt{(2200 \times 0.6 + 10.4 \times 3.41)^2 + (31.3 \times 3.41 + 2200 \times 0.8)^2} = 2306.94$$

$$\cos \varphi = 0.6 \Rightarrow \sin \varphi = 0.8$$

$$\%VR = \frac{2306.94 - 2200}{2200} \times 100 = 4.86$$

۱- راه حل دوم:

$$V_1 = V_2' + (R_{eq1} + jX_{eq1}) I_2' = 2200 \angle 0^\circ + (10.4 + j31.3) \cdot 3.41 \angle -\cos^{-1} 0.6$$

$$V_1 = 2306.94 \angle 0.9$$

(ب)

$$|V_1| = \sqrt{(2200 \times 0.6 + 10.4 \times 3.41)^2 + (31.3 \times 3.41 - 2200 \times 0.8)^2} = 2137.9$$

$$\angle V_R = \frac{2137.9 - 2200}{2200} \times 100 = -2.82$$


روش دوم:

$$V_1 = V_2' + (R_{eq_1} + jX_{eq_1}) I_2' = 2200 + (10.4 + j31.3) \cdot 3.41 \angle \cos^{-1} 0.6$$

$$V_1 = 2137.9 \angle 2.48$$


ماکزیم توان ولتاژ:

برای بررسی ماکزیمم رگولاسیون اندازه جریان را ثابت در نظر می گیریم و فقط زاویه φ را متغیر می دانیم در این صورت با تغییر φ مکان هندسی نقاطی که انتهای بردار V_1 در آنها واقع می شود یک دایره به مرکز V_2' انتهای و شعاع $Z_{eq1} I_2'$ خواهد بود.

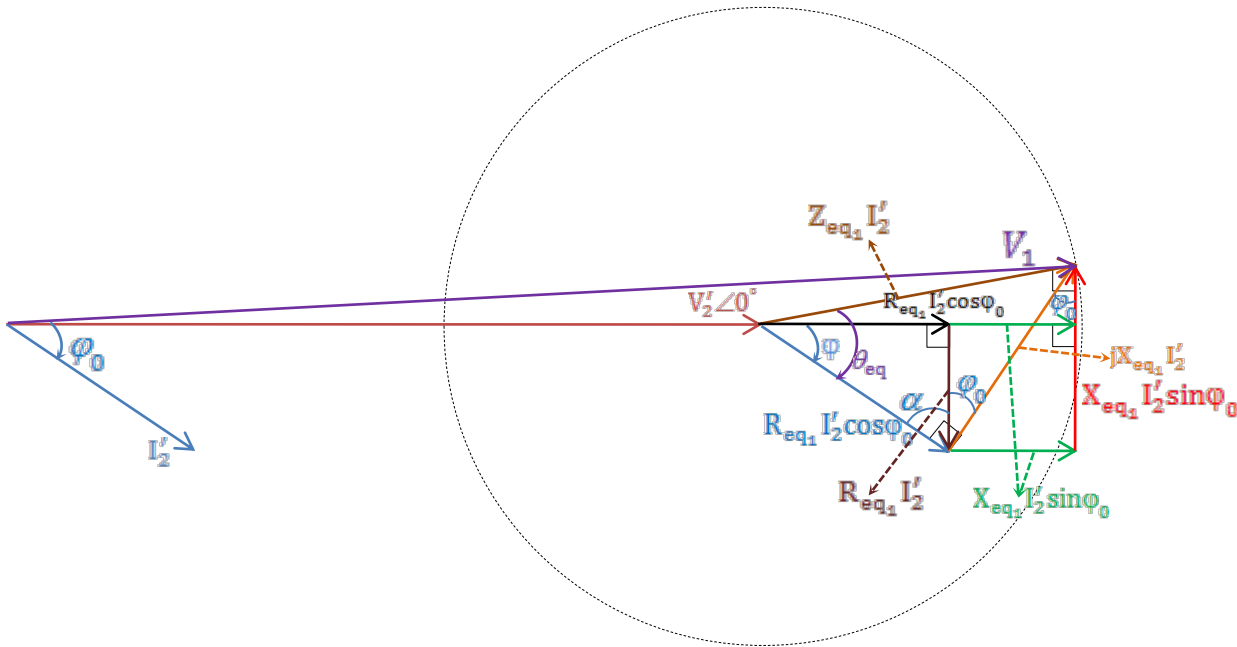

$$\varphi_0 = \theta_{eq}$$

نکته: زمانی مقدار V_1 بیشترین طول را دارد که:

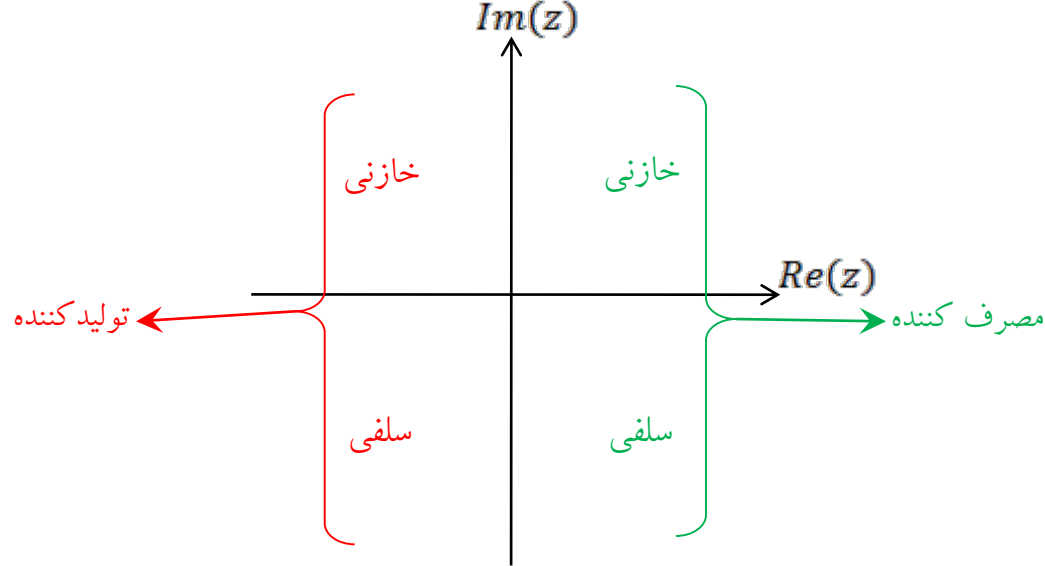

نکته:

نکته: زمانی ماکزیمم ولتاژ را داریم که بار سلفی باشد و زاویه بار برابر زاویه امپدانس

$$|\varphi_o| = |\theta_{eq}|$$

برای محاسبه تنظیم ولتاژ ماکزیمم داریم:

$$\%V.R_{max} = \frac{|Z_{eq1}| \cdot |I'_2|}{|V'_2|} \times 100$$

$$\%V.R_{max} = x Z_{eq(P.u)} \times 100$$


برای P.u:

$$x = 1 \longrightarrow \%V.R_{max(max)} = Z_{eq(P.u)} \times 100$$

برای بیشترین ماکزیمم هم داریم:

تنظیم ولتاژ صفر:

مکان هندسی V_1 یک دایره به شعاع V_2' که دایره مکان هندسی V_1 را قطع می کند:
 در محل برخورد دو مکان هندسی $V_1 = V_2'$ است:

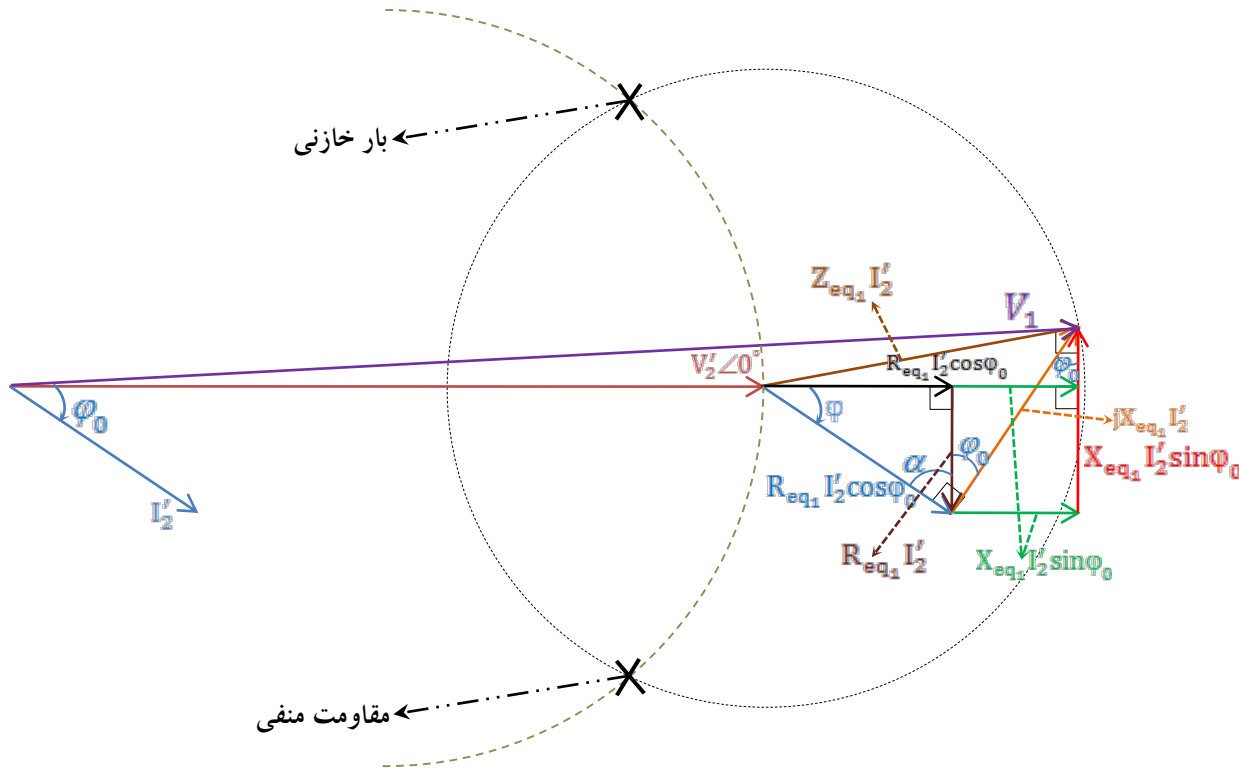

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos \varphi_o \mp x_{eq1} \sin \varphi_o) I'_2 = 0$$

خازنی


سلفی

خازنی

$$\Delta V_{(P.u)} = x (R_{eq(P.u)} \cos \varphi_o \mp x_{eq(P.u)} \sin \varphi_o) = 0$$

سلفی

$$\tan \varphi_o = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

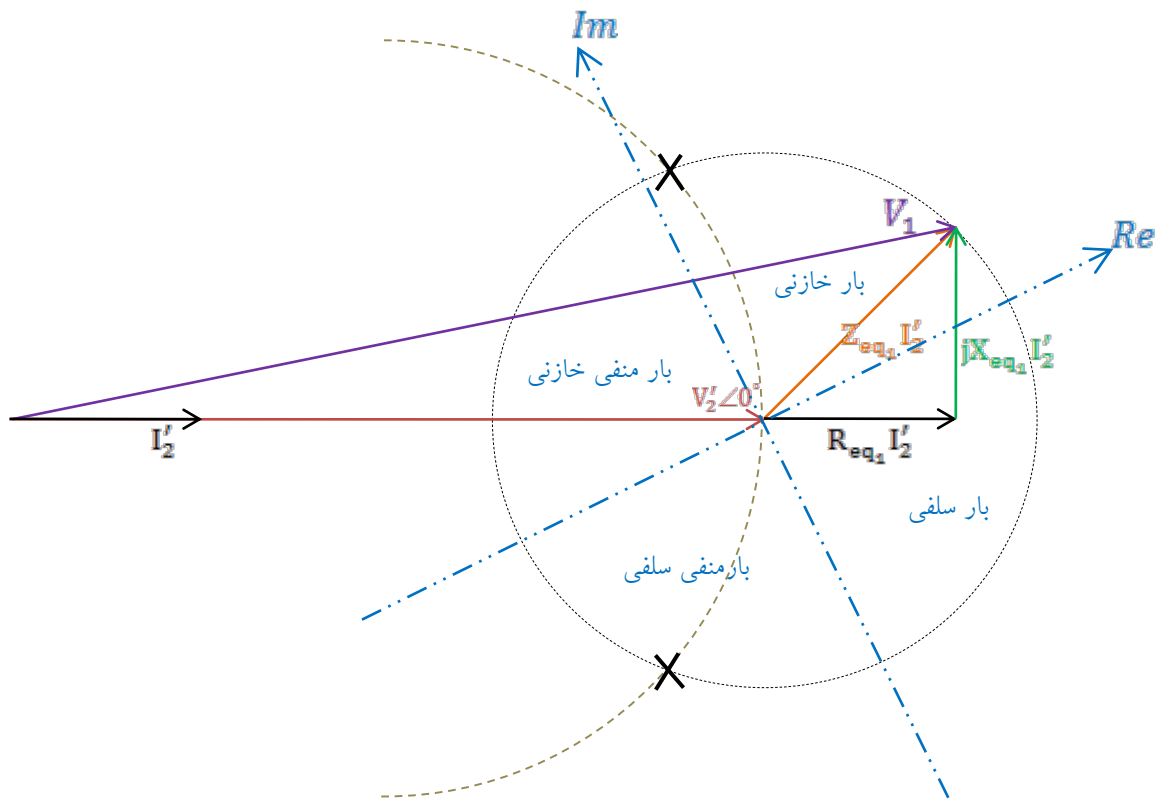

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos \varphi_o \mp x_{eq1} \sin \varphi_o) I_2' = 0$$

خازنی


سلفی

خازنی

$$\Delta V_{(P.u)} = x (R_{eq(P.u)} \cos \varphi_o \mp x_{eq(P.u)} \sin \varphi_o) = 0$$

سلفی

$$\tan \varphi_o = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

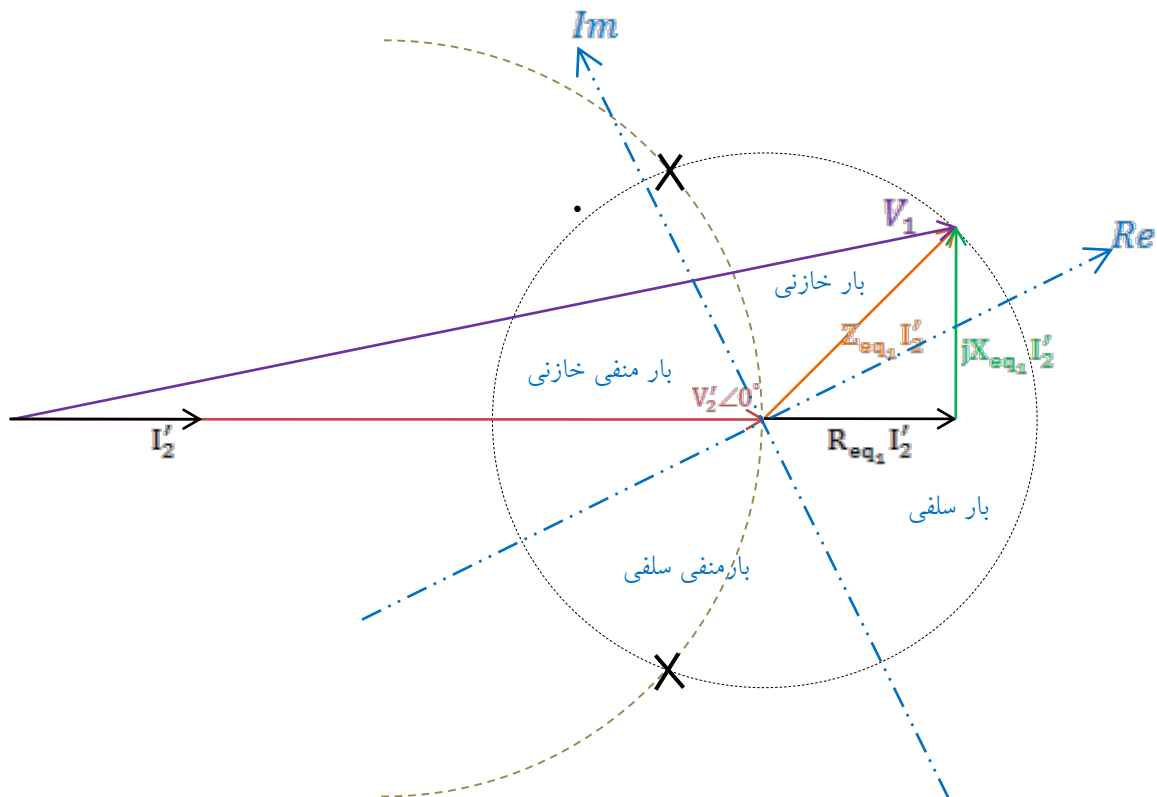

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos \varphi_o \mp x_{eq1} \sin \varphi_o) I'_2 = 0$$

خازنی


سلفی

خازنی

$$\Delta V_{(P.u)} = x (R_{eq(P.u)} \cos \varphi_o \mp x_{eq(P.u)} \sin \varphi_o) = 0$$

سلفی

$$\tan \varphi_o = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

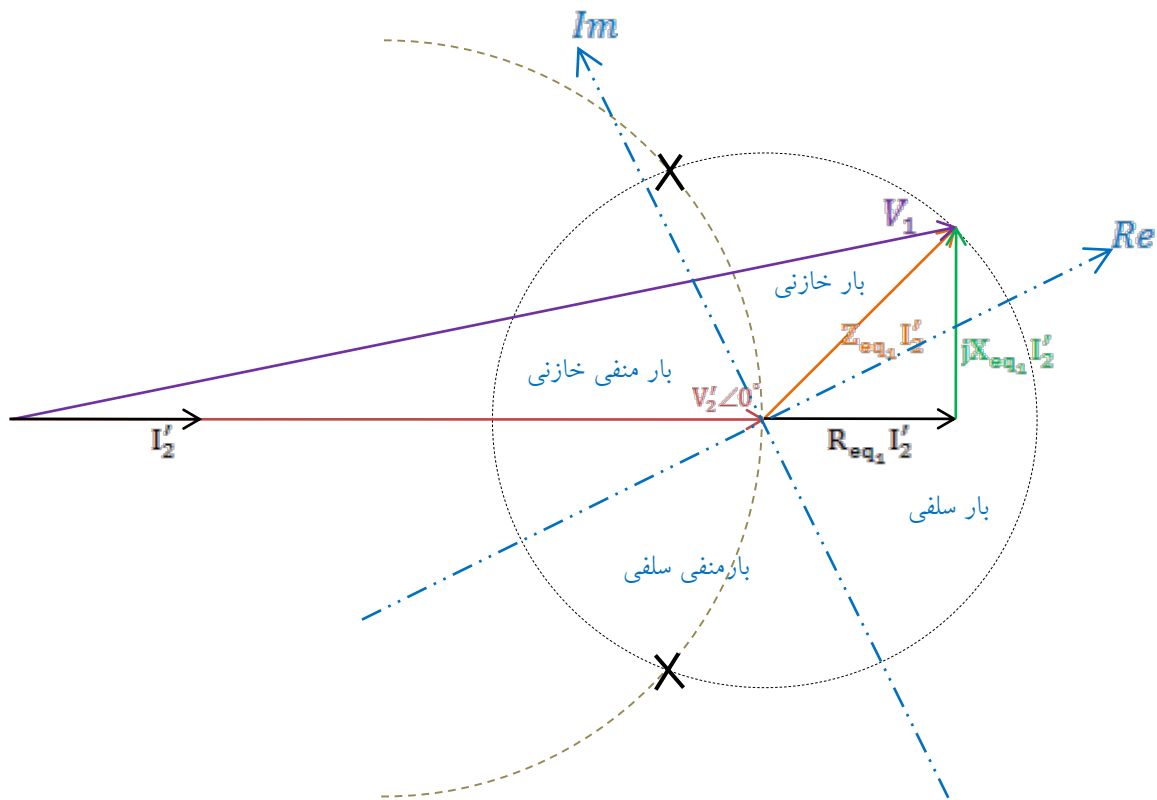

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos \varphi_o \mp x_{eq1} \sin \varphi_o) I'_2 = 0$$

خازنی


سلفی

خازنی

$$\Delta V_{(P.u)} = x (R_{eq(P.u)} \cos \varphi_o \mp x_{eq(P.u)} \sin \varphi_o) = 0$$

سلفی

$$\tan \varphi_o = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

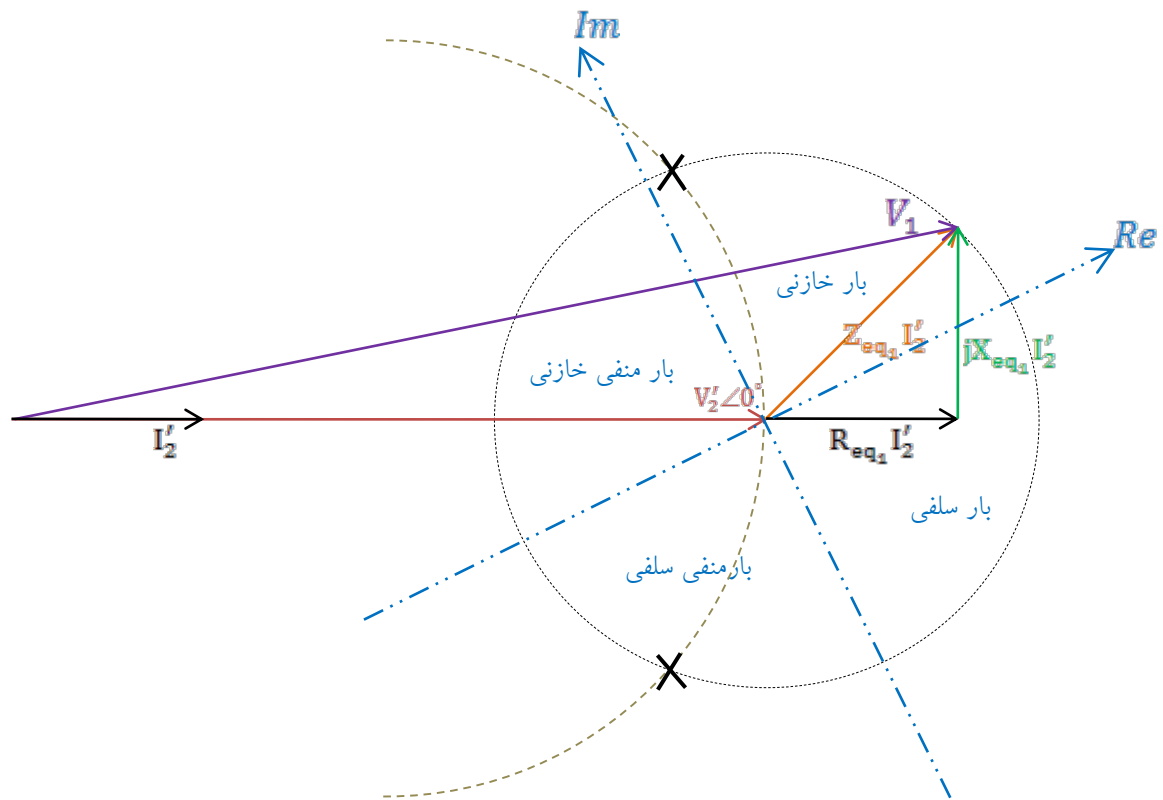

$$\Delta V = (R_{eq1} \cos \varphi_o \mp x_{eq1} \sin \varphi_o) I'_2 = 0$$

خازنی


سلفی

خازنی

$$\Delta V_{(P.u)} = x (R_{eq(P.u)} \cos \varphi_o \mp x_{eq(P.u)} \sin \varphi_o) = 0$$



سلفی

$$\tan \varphi_o = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

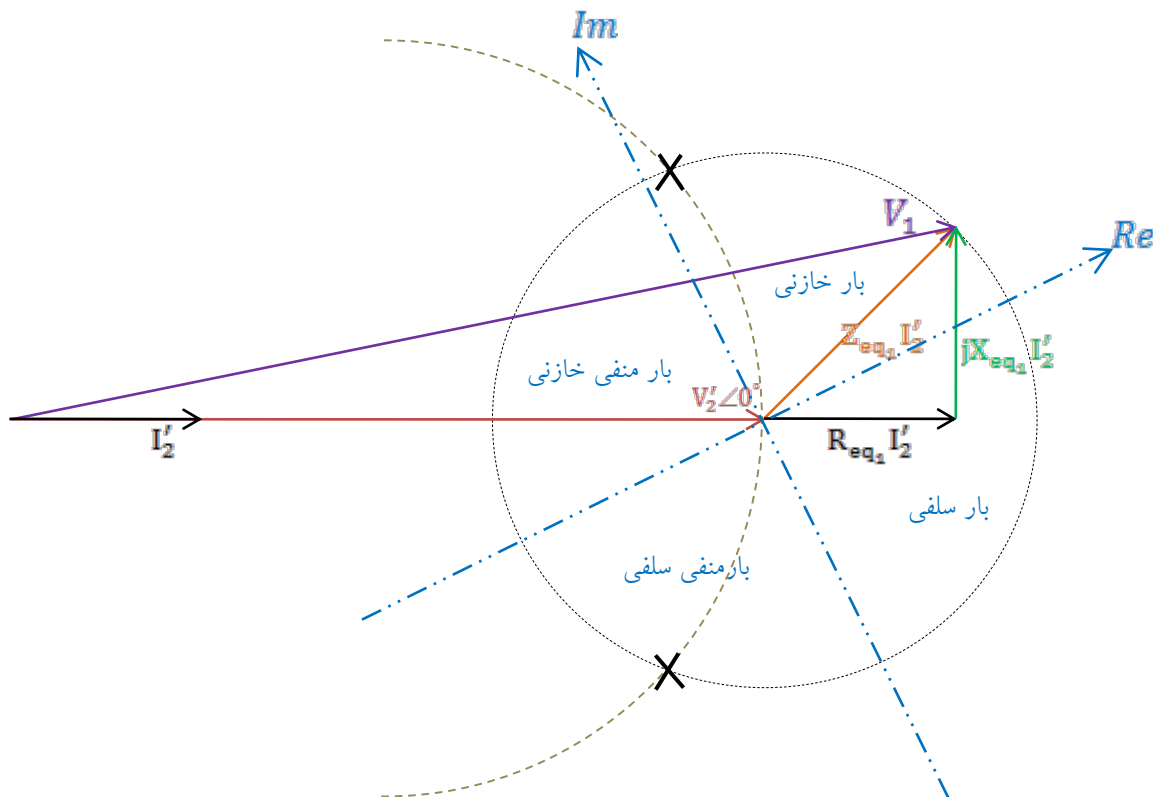

ترانس سه سیم پیچه


کاربردها:

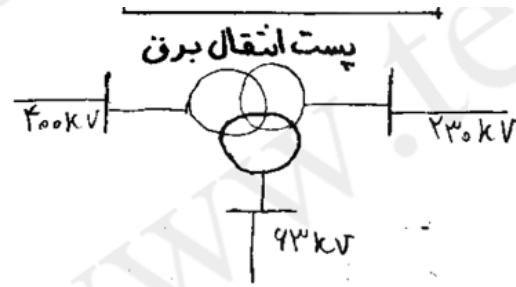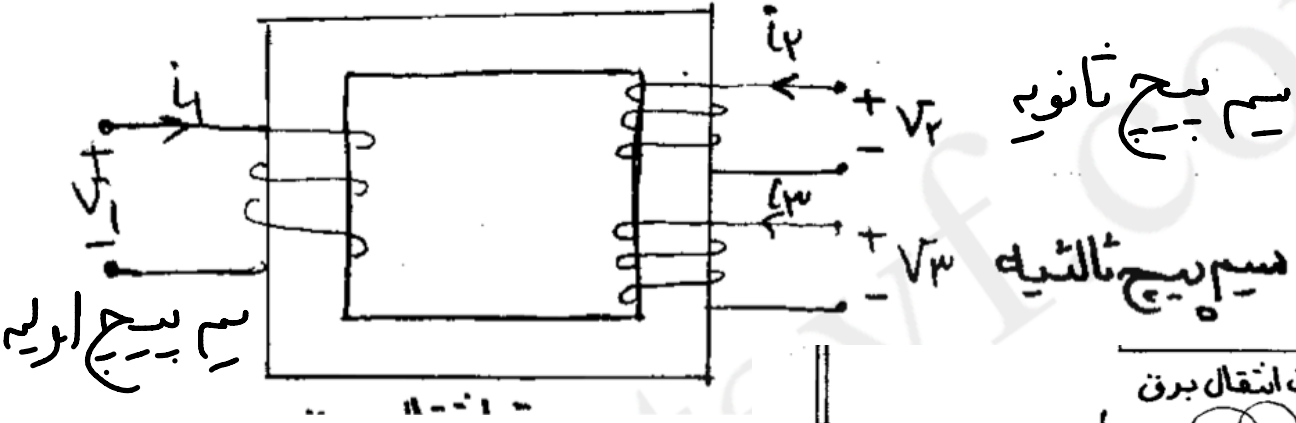

– اتصال سه قسمت شبکه:

– تغذیه داخلی پستها: با توجه به اینکه پستها خودشان مصرف انرژی دارند، لذا با

استفاده از سیم پیچ ثالثیه و با سطح ولتاژ کم (حدود 20kV) خود پست نیز تغذیه می شود.

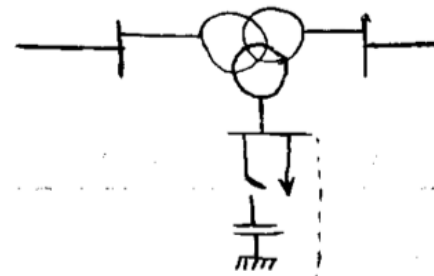


– تغذیه بار رکتیو:



در نیروگاه توان اکتیو را تولید می کنند و مصرف کننده نیاز به توان اکتیو دارد

اما به اجبار باید توان راکتیورانیز دریافت کند. هنگامی که توان راکتیو در شبکه کم می شود با استفاده از سیم پیچ بلاشیه و یک خازن می توان این توان را تولید کرد.

— اتصال دو ژنراتور به شبکه :

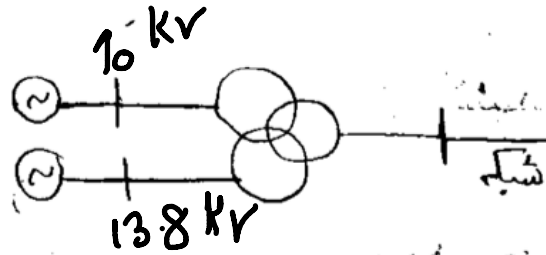

— افزایش قابلیت اطمینان :

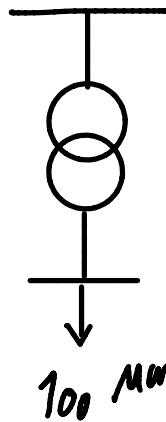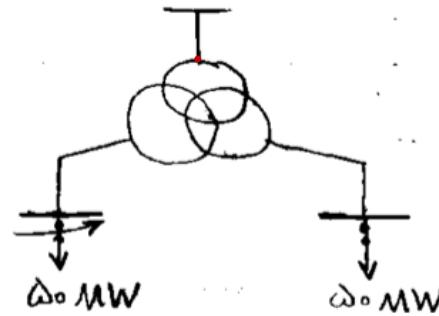


برای تغذیه یک بار 100 MW می توان آن را از دو سیم پیچ که هر کدام 50 MW دارد تغذیه

کرد. در این صورت اگر احیاناً اتصال کوتاهی در یکی از سیم پیچها رخ داده و کلید مدار را قطع

کند فقط 50 MW از مدار خارج می شود ولی در تداوم های دو سیم پیچ تمام 100 MW

از مدار خارج می شود.

مدار معادل

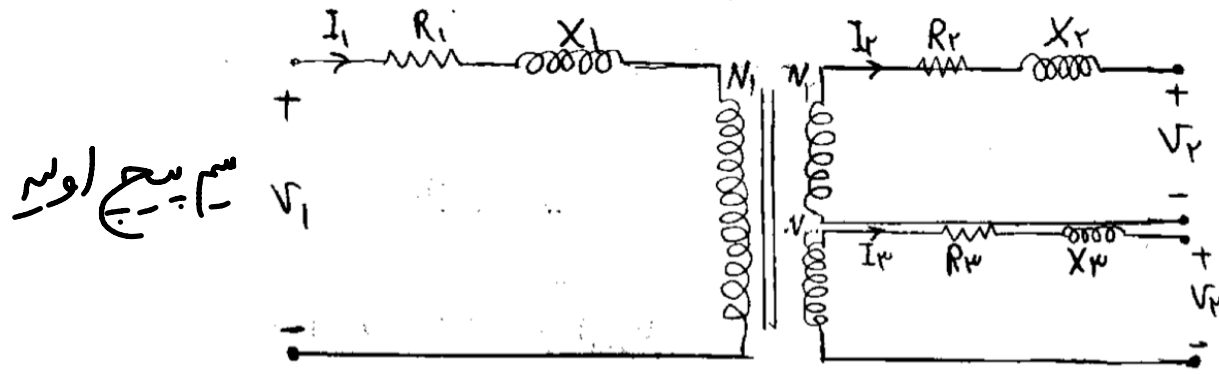


سیم پیچ اولیه

سیم پیچ ثانویه

سیم پیچ ثالثیه

$$a_{12} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$a_{13} = \frac{V_1}{V_3}$$

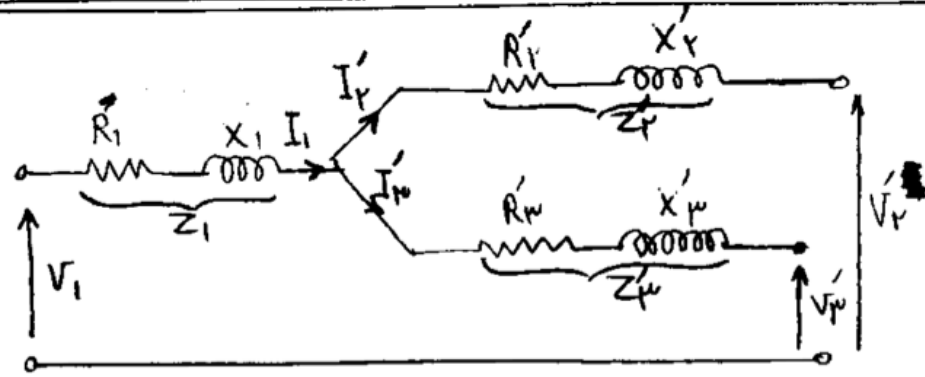

از سمت اولیه باید جریان I_1 ای کشیده شود که $m m F$ تولید شده از آن بتواند

$m m F$ ثانویه و ثالثیه را خنثی کند. KCL مربوطه گره بالا بیا ندر همین امر است.

$$I_1 = I_2' + I_3'$$

$$R_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2$$

$$R_3' = \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 R_3$$

$$X_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_2$$

$$X_3' = \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 X_3$$

انواع اصوات ترانس های مکناز:

۱- اصوات سری-سری: اولیه سری، ثانویه هم سری

۲- اصوات سری-موازی: اولیه سری و ثانویه موازی


۳- اصوات موازی-سری: اولیه موازی و ثانویه سری

۴- اصوات موازی-موازی: اولیه و ثانویه موازی هستند.

نبرد دریم مورد استفاده قرار می گیرند.

موازی کردن ترانس ها

دلایل موازی کردن ترانس ها:

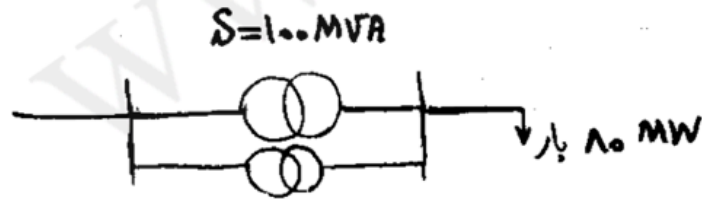

چرا موازی می کنیم؟

— افزایش بار: فرض کنیم باری به اندازه 80 MW داریم که با ترانس 100 MVA به قدرت

تغذیه می شود حال اگر بار افزایش یابد به ناچار برای تغذیه آن باید ترانس دیگری با

ترانس فوق موازی کنیم.

— افزایش قابلیت حمل



— تعمیرات و نگهداری

— عمل و نقل آسان تر

شرط‌های موازی کردن ترانس‌ها:

۱- اتصال با پدیده صحیح

۲- میان بودن V_1/V_2 ترانس‌ها

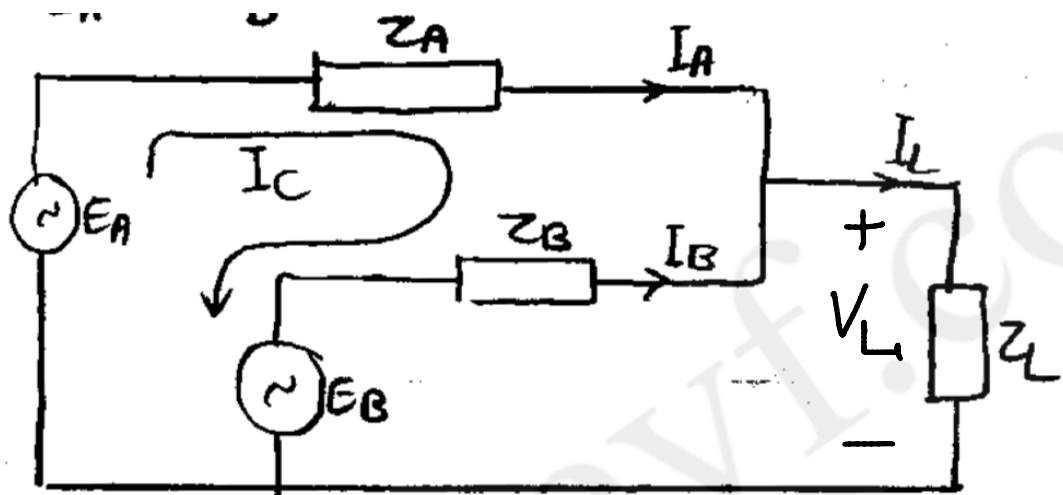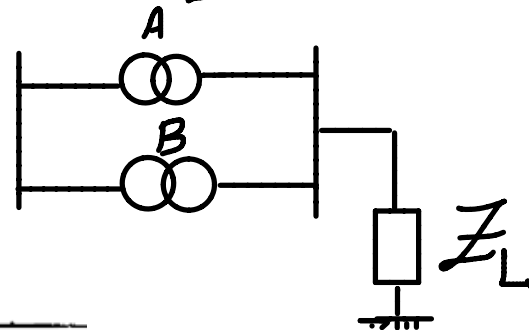

$$\begin{cases} E_A = Z_A I_A + V_L \\ E_B = Z_B I_B + V_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_L = I_A + I_B \\ V_L = Z_L I_L \end{cases}$$

$I_C =$ جریان چرخشی

$$I_A = \left(\frac{Z_B}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} \right) E_A + \frac{Z_L}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} (E_A - E_B)$$

$$I_B = \left(\frac{Z_A}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} \right) E_B - \frac{Z_L}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} (E_A - E_B)$$

$$I_L = \frac{\frac{1}{Z} \left(\frac{E_A}{Z_A} + \frac{E_B}{Z_B} \right)}{\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B}}$$

مثال: دو ترانس کلفاز با تعداد دورهای برابر داریم که دارای امپدانس $Z_A = 0.5 + j3 \Omega$ ، $Z_B = 0.6 + j10 \Omega$ نسبت به ثانویه است. اگر این دو ترانس را با هم موازی کنیم چگونه بار 100 kW را با ضریب قدرت 0.8 پس فاز بین خود تقسیم کنیم؟

$$S = V \cdot I^* \Rightarrow \text{چون ولتاژ ترانس ها با هم برابر است} \Rightarrow S \propto I^*$$

$$\text{با استفاده از روش تقسیم جریان} \Rightarrow I_A = \frac{Z_B}{Z_A + Z_B} I_L, \quad I_B = \frac{Z_A}{Z_A + Z_B} I_L$$

$$\left. \begin{aligned} I_A^* &= \left(\frac{Z_B}{Z_A + Z_B} \right)^* I_L^* \\ I_B^* &= \left(\frac{Z_A}{Z_A + Z_B} \right)^* I_L^* \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\times V_L \\ &\Rightarrow \end{aligned} \quad \begin{aligned} S_A &= \left(\frac{Z_B}{Z_A + Z_B} \right)^* S_L \\ S_B &= \left(\frac{Z_A}{Z_A + Z_B} \right)^* S_L \end{aligned} \quad |S_L| = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{125 \text{ kVA}}{\cos 0.8}$$

$$S_A = \left(\frac{0.6 + j10}{1.1 + j13} \right)^* 125 \angle 36.87^\circ = 96 \angle 35.5^\circ \text{ kVA}$$

$$S_B = \left(\frac{0.5 + j3}{1.1 + j13} \right)^* 125 \angle 36.87^\circ = 29.1 \angle 41.5^\circ \text{ kVA}$$

$$P_A = |S_A| \cos \phi_A = 96 \times \cos 35.5 = 78.74 \text{ kW}$$

$$P_B = |S_B| \cos \phi_B = 29.1 \times \cos 41.5 = 21.826 \text{ kW}$$

سوال ۲: دو ترانس A, B با مشخصات 100/500^v، توان های نامی 100^{kVA}، 250^{kVA} موجودند. این دو ترانس به صورت موازی از طریق منبع 100^v بار 500^v تغذیه می کنند. امپدانس ترانس A در سطح پیریونیت $Z_A^{P.u} = (1+j5) / 250$ و امپدانس ترانس B $Z_B^{P.u} = (2+j2) / 100$ است. مطلوبت تعیین بار واقع روی هر ترانس و ضریب بار کل $S_{Load} = 300$ تحت ضریب قدرت 0.8 پس باز تغذیه را مورد

از آنجا که امپدانس پیریونیت در ترانس های A و B برابر است توان های نامی یک ن انجام شده، باقی امپدانس پیریونیت را به ازای یک توان مشخص به دست آورده پس ادامه دهیم.

امپدانس پیریونیت ترانس B در توان نامی ترانس A $Z_{B(P.u)}^{(A)} = (0.02 + j0.02) \cdot \left(\frac{100}{250}\right) = 0.008 + j0.008$

$$S_A = \left(\frac{0.008 + j0.008}{0.018 + j0.058} \right)^* 300 \angle 36.87^\circ = 55.95 \angle 64.5^\circ \text{ kVA}$$

$$S_B = \left(\frac{0.01 + j0.05}{0.018 + j0.058} \right)^* 300 \angle 36.87^\circ = 251.7 \angle 31^\circ \text{ kVA}$$